

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL	Brandtillbud med kvarglömt ljus på disk i bankens kundhall.
UNDERSÖKNINGEN	Branden upptäcktes av en tillfällighet av bankdirektör NN som också lyckades att släcka.
UNDERSÖKNINGEN	Ulf Erlandsson
UTFÖRD AV	
UPPLYSNINGAR OM	I samband med att banken var öppen på fredagen hade man på flera platser i banklokalen tända ljus utplacerade (Bild 1).
BRANDEN	Uppenbarligen har ett av dem blivit kvarglömt när banken stängde på fredagskvällen. På lördag eftermiddag ca kl 16.00 besökte direktören av en tillfällighet sitt tjänsterum i banken. Då uppfattade han ett fladdrande ljussken från banklokalen. Det var en stor pöl med smält ljusmassa och resterna av tygdekorationer som brann på en kassadisk. Direktören släckte branden med hjälp av två handdukar som han först blötte med vatten. Räddningstjänsten larmades ej.
UNDERSÖKNING	Ljuset som orsakade brandtillbudet var ett större s k blockljus av paraffin. Det stod på en liten tallrik av plast. Runt ljusets fot fanns en dekoration av textilmaterial. När ljuset var nästan nerbrunnet antändes tygdekorationen och värmen gjorde att den kvarvarande ljusmassan smälte och rann ut som en pöl på disken. Ljusmassan uppvärmdes till sin flampunkt och brann över hela sin yta. Direktören uppger att lågan var meterhög när han upptäckte branden.
SLUTSATS	Brandtillbudet orsakades av ett bortglömt brinnande ljus. Det automatiska brandlarmet aktiverades aldrig trots att det finns rökdetektorer i lokalen. Takhöjden är dock mycket stor p g a genombrutet bjälklag.
SPRIDNINGSRISK	Om branden ej hade upptäckts hade den sannolikt självslocknat.

Bilden visar kassadisken med ett likadant ljus med liknande dekoration som det brunna ljuset.

