

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Krantz, l:e brandinspektör.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Kl 09.36 inkom larm om brand i en lägenhet. Vid brandförsvarets framkomst lokaliserades branden till en lägenhet på 6: e våningen.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Enligt rökdykarna så var hela lägenheten rökfylld där nollplanet var nere vid golvet vilket gjorde att det var svårigheter med att lokalisera brandrummet. Brandrummet som är på 15 m² är beläget mot en 30 m lång balkong som är gemensam för flera lägenheter på detta plan. På balkongen utanför den aktuella lägenheten hade tidigare på morgonen hantverkare hållit på med isolering av tätskikt med gasolbrännare mot väggen. Kl 09.00 gick hantverkaren på rast, ingen bevakning fanns då på terrassen. Kl 09.30 återkom hantverkaren till balkongen och då slog lågorna ut genom fönstret. Han tömde då 4 st handbrandsläckare vilket förmodligen begränsade branden till sovrummet. Hantverkaren hade genomgått kurs för heta arbeten.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Fastigheten är ett 7 vånings flerbostadshus utfört som BR 1 byggnad i stenmaterial. Lägenhetsavskiljande väggar är utförda med puts, armerat med vassrör och med plank som bedöms stå emot en brand i 60 minuter. Bjälklag till ovanliggande vind är utfört med puts och armerat med reveteringsmattor, bestående av trådnät, plank, blindbotten samt ytterligare ett lager med plank och bedöms motstå en brand i 60 minuter. Dörren mot trapphuset är en gammal spegeldörr och bedöms klara en brand i 10 minuter. Rubricerad lägenhet består av 7 rum och kök på ca 150 m².

SLUTSATS

Enligt uppgifter av hantverkaren och rökdykarna samt egna konstateranden av brandskadorna, så orsakades troligtvis branden av att en sticklåga från gasolbrännaren antänt limdrevningen mellan karm och vägg till balkongdörren och vidare antänt brännbart gods inne i sovrummet.