

Protokoll från brandorsaksundersökning

Anledning till undersökningen

Brand i villa. Med 1 person omkommen.

Undersökningen

Undersökningen utförd av brandmästare Ragne Hanning, kriminaltekniker samt sotarmästare.

Upplysningar om branden

En granne till gården upptäckte från sin åker att kom rök från huset. Han sprang mot huset och mötte då tre skogsarbetare som också uppmärksammat röken. De försökte ta sig in i huset men måste retirera på grund av rök och hetta.

De såg att det brann med öppen låga runt skorstenen. Larm till räddningstjänsten 10.07 som var på plats kl 10.28. Under ledning av brandmästaren inleddes räddningsarbetet. Övervåning brann kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. 2 rökdykarpar sattes in för livräddning. Kl 10.40 hittas en person liggande i sin säng på andra våningen, han tas ut över stege av rökdykarna. Därefter släcks branden.

Undersökningen

Huset är en 1 1/2-plans villa av äldre modell, byggt helt i trä. Fasad av stående brädor. Taket är ett brutet sadeltak och belagt med tegel. På bottenvåningen finns hall, vardagsrum och kök. Från entréhallen 1 trappa upp till övervåningen. På övervåningen finns en trapphall ett rum, sovrum och toalett.

Brandmän uppgav att det brann friskt till vänster om öppna spisen på nedre botten. Här har det varit en långsam trossbottenbrand. Uppe vid mellanbjälklaget hittas kolade träbitar.

Brandorsaken

En bjälke har legat dikt an mot murstocken i mellanbjälkslaget. Branden har startat med en glödbrand och kolning där , sedan har glöder rasat ned och förorsakat genombränningen i golvet på bottenvåningen, varvid en trossbottenbrand uppstått där. En läckande murstock är brandorsaken. En person född 04 omkom av röken under sömnen.