

BRANDUTREDNING

Anledning till utredningen

Brand i sommarstuga

Utredningen utförd av

Brandingenjör Håkan Rönnqvist

Byggnadsbeskrivning

Mindre enplans torpstuga. Inga ritningar har funnits att tillgå och byggnaden är helt nedbrunnen. Uppgifter har framkommit att det funnits 2 rum med varsin kakelugn samt ett kök med en eldstad.

Brandförlopp

Hyresgästerna, 2 tyska familjer vaknade på natten av brandröken. Då brann det redan kraftigt på vinden och hela huset var rökfyllt. Samtliga räddade sig ut genom fönstren. Ingen kom till skada. Därefter var brandförloppet mycket snabbt till övertändning. Räddningstjänstens framkörningstid är lång och vid vår framkomst fanns inget att rädda.

Man hade tidigare under kvällen eldat i en av kakelugnarna.

Iakttagelser

Ägaren har till uthyraren uppgett att det inte gick att elda i kakelugnarna men detta har inte framkommit till hyresgästerna. Uppgift står mot uppgift och det blir inte lättare av att både ägare och hyresgäster bor utomlands och uthyraren tydligen aldrig sett stugan. F.d. skorstensfejarmästaren i kommunen har tydligen inte haft fastigheten i registret. Ingen nuvarande sotare har uppgifter om utförd sotning i fastigheten.

Undersökningsresultat

Huset har haft horisontella murade rökkanaler från kakelugnarna. Enligt uppgift från sotare är detta inte en helt ovanlig konstruktion. Under årens lopp har dessa förfallit utan att rökkanalerna från kakelugnarna satts igen. När man sedan eldat har rökgaserna obehindrat kommit ut på vinden som sedan antänts.

En noggrannare kontroll från skorstensfejarmästerns sida över registrerade fastigheter med påföljande eldstadsbrandsyn hade uppdagat bristen och förhindrat händelsen.