

BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN:

Brand i två torktumlare som var placerade ovanpå varandra i en tvättstuga i en källare i markplanet till ett mindre flerfamiljshus.

Larm till räddningstjänsten Torsdag kl 11.50.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Ulf Erlandsson och brandinspektör NN.

HÄNDELSEFÖRLOPP

De båda torktumlarna har lämnats påslagna i byggnadens tvättstuga. Enligt uppgift var det normal mängd tvättgods i maskinerna. Efter ca en timme upptäcktes kraftig rökutveckling från källaren och räddningstjänsten larmades. Rökdykare trängde in och bekämpade snabbt branden. Rökgaserna ventilerades via fönster och dörrar.

UNDERSÖKNING

Som framgår av bildbilagan var de båda maskinerna placerade ovanpå varandra. Fabrikat och tillverkningsår gick ej att fastställa på grund av de svåra värmeskadorna. Men enligt uppgift från fastighetsskötaren var den understa maskinen nyast, bara ca 1 år gammal. Han trodde att båda maskinerna var av fabrikat Siemens.

På golvet framför maskinerna ligger resterna av frontluckorna. Den översta maskinens lucka har hamnat ovanpå den understa maskinens lucka. Detta tyder på att branden startat i den understa maskinen. Antagandet styrks av att den understa torktumlaren har klart kraftigast värmeskador.

I samband med branden har den undre maskinen blivit deformerad av tyngden från den övre (se bild 2). Enligt uppgift från Elsäkerhetsverkets personal, som studerat foton från branden, är denna typ av torktumlare inte konstruerade för att placeras ovanpå varandra. De har ett svagt ramverk och deformerar lätt så att kablar och maskindelar skadas.

Brandskadorna på de aktuella torktumlarna är dock så stora att det inte går att fastställa vad som orsakat branden. Elsäkerhetsverket har avböjt att göra någon närmare undersökning av maskinerna.

SLUTSATS

Branden har börjat i den understa av de båda torktumlarna. Brandorsaken har ej kunnat fastställas. Ej misstanke om brott.