

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brandtillbud i affärslokal.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På lördagen kl 09.11, inkom ett automatiskt brandlarm till räddningstjänsten om en brand i en butik. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 09.14, fanns det rök i lokalen. En värmefläkt i vindfånget hade orsakat tillbudet. Räddningstjänsten kopplade bort kablarna från aggregatet och monterade ner detta. Röken ventilerades bort med en tryckande och en sugande fläkt. För att få bort röklukten sprayades parfym i den tryckande fläkten och det fungerade mycket bra. Butiken kunde öppna som vanligt och julhandeln var räddad.

UNDERSÖKNING

I vindfånget vid entrédörren (bild 1), är två varmluftsaggregat monterade ovan entrédörren (bild 2). Det högra aggregatet utgör styrenheten för båda aggregaten och det var i detta tillbudet har varit. Känselkroppen som styr temperaturen sitter framför värmeelementen (bild 3) och den var igensatt av damm. Dammet har isolerat känselkroppen och därmed har temperaturen stigit så att dammet har antänts och efter antändningen har automatsäkringarna löst ut och temperaturen sjunkit och branden slocknat. (Branden var släckt vid räddningstjänstens framkomst). Aggregaten är endast påslagna då butiken är öppen.

BRANDORSAK

Element och känselkropp igensatt av damm.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till övriga utrymmen i butiken förelåg inte.

ÖVRIGT

Fabrikat på aggregatet är, Frico Thermozone Ac-200, typ Ac206, 5,6 kW.

Det var inget fel på aggregatet, utan bristande underhåll.