

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

BB från polisen samt Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Station X och Y fick larm om brand i villa på X-vägen. Först på plats var station X som möttes av dottern till den boende i villan. Hon trodde att det brann i köket, hon var ej säker om någon var hemma. Rökdykare sattes in för att söka igenom villan som var helt rökfylld, när genomsökningen var klar och varken brand eller person hade hittats. Började sökning i källaren där man hittade en tvättmaskin som brann, maskinen släcktes och villan vädrades med hjälp av fläktar. Rökdykarna gjorde eftersök men ingen person hittades.

UNDERSÖKNING

Tvättmaskinen av märket Z har haft spänning tillslagen, den användes mitt på dagen och branden upptäcktes vid 21.00 tiden. Branden har uppstått lågt i maskinen, i höger del där avloppspumpen är placerad. Vidare har branden spridit sig uppåt vilket lett till att locket som är tillverkat av spånskiva fattat eld. Värmeskador har uppstått i väggen bakom, kraftiga sotskador i hela fastigheten.

Även programväljaren i den övre vänstra delen är hårt bränd. Brandbilden talar för att branden startat vid avloppspumpen för att sedan sprida sig uppåt, orsaken till varmgång i motorn kan bero på ett fel i programväljaren alternativt pumpen eller en kombination av dessa.

ATT TÄNKA PÅ

Ha alltid en strömbrytare på väggen så att maskinen kan göras stömlös när den ej används.

SPRIDNINGSRISK

Ingen spridningsrisk vid denna brand . Brandförloppet var lugnt för branden var i maskinen och locket på maskinen.