

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand i 8-våningshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandmästare Ragne Hanning, Räddningstjänsten och PP krimtekn. vid länskriminalen.

BRANDEN

Klockan 10.32 kom larm från SOS-alarm om befarad lägenhetsbrand. Räddningstjänsten ryckte ut med 3 bilar och 1 ambulans under ledning av brandmästare WW. De var på plats kl. 10.36.

Det var ett 8-våningshus vars trapphus var rökfyllt. Rökdykare sattes in och kunde snabbt lokalisera var röken kom ifrån. En lägenhet på 4:e våningen visade det sig. Ett mörkt trapphus med röklucca på taket. Reglaget till röklucca nere i trapphuset saknade vev. Enligt vice värden fanns veven i ett annat hus. Då slog brandmannen sönder glaset till vevaxeln och hämtade verktyg i bilen och försökte öppna röklucca. Det visade sig då att röklucca inte gick att öppna. Varför ventilation fick ske med fläkt som tryckte genom röken i brandlägenheten. Rökdykarna släckte snabbt branden som var koncentrerad till köket. Ingen var hemma. Med hjälp av maskinstegen gick brandmän upp taket för att öppna röklucca. Den vägrade fortfarande att fungera, då den delvis var överbyggd!!

Ett omfattande saneringsarbete återstod då.

UNDERSÖKNINGEN

Räddningstjänsten brandorsaksutredare ryckte ut samtidigt som brandstyrkan och var åsna vittne till hur branden utvecklades. Polisen tekniker kom till platsen ungefär samtidigt varvid vi kunde prata med rökdykarna direkt på platsen. De uppgav att branden var koncentrerad till köket.

Lägenheten var av mindre typ - 2 rum och kök. Vid undersökningen kunde vi se att branden varit koncentrerad till en bänk där en kaffebrygg varit placerad. Köksskåpet ovanför bänken var helt bortbränd. Lägenheten i övrigt rökskadad.

Vid samtal med ägaren verifierade han att kaffebryggen stått på bänken men han var säker på att han stängt av den när han gick hemifrån. Kontakten var dock ansluten i väggkontakten. Tyvärr, hade lägenhetsägaren ingen hemförsäkring.

Huset ägdes av en bostadsrättsförening.

BRANDORSAK

Det finns ingen annan förklaring till branden än att den orsakats av tekn. fel på eller i anslutning till kaffebryggen. Den plats där den varit placerad på är helt klart primärbrandplats. Det finns inget kvar av kaffebryggen, endast några plastpartiklar från höljet kan spåras på platsen.

Ingen misstanke om brott föreligger. Därför har polisen ingen tekn utredning från branden.

ERFARENHETER

Det är nog så viktigt att räddningstjänsten får igång "bostadsbrandsyn" och kan kolla rökluccor m.m.

Detta var inte första gången en befintlig röklucca inte fungerade. Det kan få katastrofala följder vid en utrymning när det inte går att ventiler trapphuset.

Bra att ta bort kaffebryggskontakten från väggkontakten när man går hemifrån bevisades än en gång. Bränder i kaffebryggare var som bekant vanligare förr. De nya är klart bättre.