

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand diskmaskin, den xx/xx 19xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rapporten sammanställd av Fredric Jonsson, brandingenjör vid räddningstjänsten, på platsen den xx/xx 19xx.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Familjen hade en mindre fest i huset när strömmen i hela huset plötsligt försvann. Efter ett tag började det lukta bränt och man upptäckte att det brann i diskmaskinen i köket. Mannen i huset skyndade till källaren och tog fram en pulversläckare. Branden kunde släckas med pulversläckaren men då släckaren inte tätade efter släckningen blev det omfattande nedsmutsning i villan till följd av pulvret. Räddningstjänsten bar ut diskmaskinen och ventilerade villan. Saneringsbolag sanerade villan från pulver och röklukt. Lägenheten var utrustad med en brandvarnare som larmade, dock efter det att personerna i lägenheten upptäckt och lokaliserat branden.

UNDERSÖKNING

Lägenheten var en av två i ett parhus från slutet av 1960-talet. Stora delar av lägenheten var skadad av rök och brandsläckningspulver. Endast diskmaskinen som stått under diskbänken och litet på ett underskåp till höger om diskmaskinen var brandskadat. Brandskadorna inne i diskmaskinen tyder på att branden uppstått i maskinens programverk. Enligt polisanmälan hade diskmaskinen varit igång cirka 30 minuter då branden inträffade. Enligt samma anmälan har en 10A säkring som avsäkrar bl a diskmaskinen samt jordfelsbrytaren löst ut. Diskmaskinen var cirka 5-10 år gammal av märket Y, modellbeteckning okänd.

ERFARENHETER

- Ett rådigt ingripande från personerna i lägenheten förhindrade förmodligen branden från att spridas vidare.
- Brandvarnaren fungerade och hade troligen spelat en avgörande roll för skadeutvecklingen om personerna i huset hade gått och lagt sig.
- Pulversläckaren hade släckt branden men släckmedlet gav stora skador, bl a pga av att släckaren inte tätade efter släckningen.
- Mekaniska programverk har även vid andra bränder varit trolig brandstiftare.



Bild 4