

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Anlagd brand i X förskola

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson och brandingenjör Björn Totting, räddningstjänsten, tillsammans med polisens tekniker.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Söndagen xx-xx kl. 22.27, inkom larm till X brandkår om en brand i X förskola på adress X.

Station X, station X och vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Sedermera larmades även tankbilar från X och X. Vid brandkårens framkomst kunde konstateras att branden hade börjat på utsidan av byggnaden och därefter spridit sig till ytterväggar och vindsutrymme. Brandkårens rökdykare sökte igenom byggnaden och fann därvid att inga människor fanns i byggnaden. Begränsningslinjer upprättades med hjälp av håltagning och dimspik. Efter ca 1 timme var branden under kontroll och eftersläckningsarbetet påbörjades.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen av branden, dagen efter på förmiddagen, kunde konstateras att branden var anlagd i plaststolar i en vinkel vid uteplatsen på daghemmet. Taket på byggnaden i den här delen skjuter ut ca 1 meter från vägg, och har träpanel på utsidan. Detta tillsammans med träpanelen på väggarna gör att branden ganska fort sprider sig uppåt mot vindsutrymmet. Branden har sedan fått fäste i vindsutrymmet och orsakat stora skador. I själva byggnaden fanns det brandskador inne i byggnadens plan 1 i vinkel, i övrigt förekom kraftiga sot och rökskador i hela byggnaden. Det förekom också en del vattenskador efter eftersläckningsarbetet. Restvärdesledare och restvärdesbil hade kallats in.

SLUTSATSER

Förvaring av brännbart material intill byggnader, medför kanske att någon får en idé att tända på och se vad som händer. I det här fallet stod et antal plaststolar staplade på varandra intill en brännbar vägg, men man kan inte begära att folk låser in sina utemöbler under natten på sommaren. Placeringen av de staplade stolarna borde kanske varit annorlunda.