

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus källare med fyra brandplatser i förrådsdel samt ett försök till brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKTET

Flerbostadshus i tre våningar med hel källare. Reveterad fasad. Fastigheten har tre ingångar. 27 st lägenheter i fastigheten. Entrédörren har tidstyrning. Ingen släckanordning i källaren.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Rökutveckling i källare.

Larmtid: kl. 04:06

Framkomst: kl. 04:10

Larmstyrka: BfD-5 BmD, ambulans

Före framkomst

En lägenhetsinnehavare kände röklukt i sin lägenhet. Lägenhetsinnehavaren skulle gå och kontrollera källaren. På väg till källaren mötte lägenhetsinnehavaren tidningsbudet, de kontrollerade gemensamt källaren. När de öppnade dörren till lägenhetsförråden i källaren valde svart rök mot dem. De stängde dörren till förråden och gick upp till lägenhetsinnehavaren för att larma 112.

Vid framkomst

Lägenhetsinnehavaren och tidningsbudet stod utanför fastigheten och väntade på räddningstjänsten. Entrédörren var ej låst. Räddningsledaren fick besked om att det rök mycket i källaren. När räddningsledaren hittade den aktuella dörren till förrådet, stod dörren på glänt (ca 2 cm) och släppte ut lite brandrök. Rökdykarna fick order om rökdykning samt släckning av branden. Mycket varmt och röken var ned till golvet. I förrådet nr. 64 hittades branden som släcktes. Kontroll av närliggande förråd (54 bröt räddningstjänsten upp) gjordes, då upptäcktes det brand i förråd nr. 55? som släcktes. När rökdykarna var på väg ut hittade de brand i förråd nr. 74 och 68 som släcktes. Rökgasfläkt evakuerade rökgaserna till det fria. Efterkontroll genomfördes för att ingen glödbrand fanns.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polis anlände till platsen den xx/xx kl. 10:15. Dörren (ingen brandklass) till lägenhetsförråden i källare hade brytmärken, om det har samband med branden kan ej fastställas. Förråden är av träkonstruktion, både sidorna och fronten med dörr som kan låsas med hänglås. I förrådet nr. 55? finns en ventil i takhöjd ut i det fria ca 10 x 10 centimeter. Från dörren till lägenhetsförråden och till det innersta förrådet är avståndet ca 25 meter. Förrådsdelen innehåller 27 st förråd som är numrerade i ordning (se ritning). I fyra av lägenhetsförråden 68, 74, 64 och 55? (är ej säker på numret 55?, sista siffran är trasig och endast överdelen är kvar) har brand utbrutit. I alla brandområden finns ingen naturlig brandstiftare. På alla brandplatser har papper används för att starta branden med. Förråd nr. 68 har två brandplatser. I förråd nr. 64 hittades en cigarettfimp som polisen tog hand om. Brandfarlig vätska har ej använts som brandstiftare eller accelerator. I förråd 61 har förberedelse till brand hittats. Av de olika brandstarterna, är brandstarten i förråd nummer 74 först. Brandstart nummer två är i förråd 64. Brandstart nummer tre är i förråd 55? och brandstart nummer fyra i förråd 68. Vid förråd 61 har förberedelser genomförts men ej någon brand. Rökutvecklingen har varit för svår att vistas i så någon brand har ej startat.

SPRIDNINGSRISK

- Brandspridning till hela förrådsdelen.
- Brandspridning till hela källaren kan inte uteslutas.
- Rökspridning till hela förrådsdelen.
- Rökspridning till hela källaren kan ej uteslutas.
- Liten rökspridning till trapphuset.

SLUTSATS

- Branden har ingen naturlig brandstiftare.
- I fyra förråd har brand utbrutit (68, 74, 64 och 55?).
- I ett förråd har förberedelser för brand anordnats.

ERFARENHETER

- Flertalet byggnader, typ flerfamiljsbostadshus har problem med skalskyddet, alltså entrédörrar, källardörrar som regleras med tidstyrd låsning. Äldre fastigheter har många nycklar som är på drift vid lägenhetsbyte och fastighetsägaren har dålig nyckelhantering.
- Uppmärkning av förråden är en stor brist i flerfamiljsbostadsbyggnader. Förrådsnumren överstämmer ej med lägenhetsnumren, numreringen av lägenhetsförråden i obrännbart material är mycket bra.