

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i husvagn.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Bo Wiberg räddningstjänsten, NN polisen.

OBJEKT

Husvagn xxxxx xxx årsmodell 19xx.

DATUM FÖR BRANDEN

xx-xx-xx, klockan 21.08.

DATUM FÖR UNDERSÖKNING

xx-xx-xx, klockan 08.30.

HÄNDELSEN

Larm om brand i husvagnar hos X. Två personer som passerade X såg att det rök bakom byggnaden. När de kontrollerade vad som rök, upptäckte de att det brann i en husvagn. Vagnen var övertänd, dvs hela vagnen brann. De larmade räddningstjänsten. Bredvid den brinnande vagnen stod en annan husvagn, de två personerna knackade på i den vagnen, och ropade för att eventuella personer i vagnen skulle kunna ta sig ut. Inga personer fanns i vagnen. Enligt uppgift från en av de larmande hördes en smäll från den brinnande husvagnen innan de kom fram. När räddningstjänsten anlände återstod inte mycket av den brinnande husvagnen, trots den korta körtiden, 2 min 6 sek. Den andra husvagnen kyldes med vatten.

PLATSUNDERSÖKNING

Den husvagn som brunnit är en xxxxx xxxx, årsmodell 19xx, reg. nr xxx xxx. Vagnen är återtagen, kunden kunde inte betala den. Den andra vagnen är en xxxxxx xxxxxx, årsmodell 19xx, reg. nr xxx xxx.

Runt om fastighetens tomt finns ett Gunnebostängsel, grindarna står alltid öppna. Båda vagnarna står undanställda från övriga husvagnar som finns till försäljning. De står på baksidan av försäljningslokalen. Vid de båda vagnarna har det vuxit upp träd, buskar och sly, som skyddar mot insyn. xxxxxvagnen har stått på denna plats ca 1 år, xxxxxvagnen flyttades hit på eftermiddagen den xx-xx. Avståndet mellan vagnarna är ca 2,3 m.

xxxxxvagnen som brunnit, var låst. xxxxxvagnen var inte låst pga att man under dagen hade tagit vagnens lås till en annan husvagn.

Av xxxxxvagnen återstår inte mycket, endast delar av den bakre delen av vagnen finns kvar, där finns rester av väggen till toaletten, samt delar av den bakre sittgruppen. Hela golvet är kvar, resten har brunnit bort. Även däcken har brunnit.

I vagnen fanns det inget batteri eller gasolflaskor. Ingen annan elektrisk anslutning fanns till vagnen. I golvet på den främre delen av vagnen har det brunnit hål i golvet, övriga delar av golvet är intakt. I den främre delen fanns en rund sittgrupp. Detta tyder på att branden kan ha börjat i den främre delen av vagnen, antingen i sittgruppen eller i något material på golvet under bordet. På golvet finns inga spår av någon brandfarlig vätska. Branden har sedan spridit sig bakåt och så småningom släckts av räddningstjänsten.

xxxxx har fått skador på den högra sidan pga värmen från den brinnande xxxxx. Fönster, lister, luckan till batteri, takluckan, har smält av värmen. Lacken har skadats. Ev. har isoleringen i väggen skadats av värmen. Rökskador inne i vagnen. Enligt uppgift från

ägaren blir reparationskostnaden för stor i förhållandet till vagnens värde, så vagnen är att betrakta som skrot.

Branden har troligen haft ett mycket snabbt förlopp med tanke på inredningen och husvagnens konstruktion. En av de anställda var på plats ca klockan 20.45 för att hämta en minibuss som stod parkerad framför den brunna husvagnen, företaget har även biluthyrning. Vid den tidpunkten syntes varken rök eller eld. Han såg inga människor inom företags område.

SLUTSATS

Branden är troligen anlagd. Det finns inga elektriska orsaker, det saknas batteri i vagnen, det finns inga andra elektriska anslutningar. Gasol finns inte i vagnen. Någon har troligen brutit upp den låsta dörren eller ett fönster, och anlagt en brand i den främre delen av husvagnen, antingen i sittgruppen eller på golvet under bordet.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen risk för brandspridning till något annat, förutom de två berörda husvagnarna. Vagnarna stod på betryggande avstånd från byggnader och övriga husvagnar.



Bilden visar avståndet mellan husvagnarna samt deras skyddade läge.