

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand med en död.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Tvåplans villa med hel källare (suterräng). Träpanel på ytterväggar, taket har skifferplattor. Två rum, hall och kök i bottenvåning. Ett rum, hall och garderober efter takfoten. Brandvarnare fanns, kan ej konstatera om den var funktionsduglig. Brandsläckare fanns av äldre årgång (typ strut), kan ej konstatera om den var funktionsduglig.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand, förmodan en kvar.

Larmtid: kl. 20:49

Framkomst: kl. 20:56

Larmstyrka: BfD-5 BmD B-stad, Bf-4 BmD C-stad, BM D-stad, Ambulans C-stad, Ambulans D-stad.

Före framkomst

En bil körde utanför den aktuella fastigheten och såg att det rök kraftigt ur skorstenen samt att det var mörkt i huset. De tyckte att det såg konstigt ut, vände och körde tillbaka. Då såg de att det brann i fastigheten. Rök från takfoten och lågor i fönstren.

Vid framkomst

Släckstyrka B-stad först på plats och brandförman begärde förstärkning från C-stad. Med automatik kom BM från D-stad som blev räddningsledare. Brand genom entrédörren och ett fönster (höger om verandan). En kvinna hade slagit sönder ett fönster där det kom rök och lite lågor ifrån. Släckning av verandan innan rökdykarna kunde tränga in i fastigheten. I rummet till höger kunde det finnas en person kvar, sade kvinnan på platsen. Tog ut en mansperson från vardagsrummet, han låg på rygg på golvet. Han andades och var medvetslös, tillsatte syrgas för andningshjälp. Ambulansen C-stad förde mannen till sjukhuset i D-stad, där han avled av brandskadorna. Ambulansen D-stad förde kvinnan till sjukhuset i D-stad, hon var mycket chockad på grund av branden. Synliga brännskador på mannens vänstra arm, från armbågen och ned samt övre bålen och ansiktet. Släckte branden och ventilerade.

UNDERSÖKNING

Tekniska från E-stad och undertecknad anlände till platsen den xx-xx kl. 10:30. Samtliga fönster i fastighetens boendedel gick sönder under brandförloppet, utom det krossade fönstret till höger om verandan. Verandan var mycket bränd, en skjutdörr från det fria till verandan har varit stängd under brandstarten. Entrédörren i verandan mot boendedelen har varit öppen under branden. Inre hallen var mycket bränd, kolat till golvlisen. Där går trappan upp till våning två. Köket var ännu mera bränt, där har branden startat. Den stor spisplattan var påslagen. Påslagskontakten har skickats till SKL för analys. Den xx-xx meddelade SKL att spisplattans vred stod på högsta effekt (6). Ovanpå spisen hade en radio (typ bergsprängare) stått med elsladden i ett väggurtag vid diskbänken, som har brunnit och smält.

Branden från radion har antänt spisfläkten med överskåp samt diverse oidentifierade föremål på diskbänken. Kakelplattor på väggen bakom spisen hade rasat vid värmepåverkan från branden. Spisens

plattor var försedd med skydd till samtliga spispaltor. Den aktuella spispaltans skydd (den största) var blånlöpt. De övriga skydden var blånlöpta på halva diametern mot den stora plattan. Brandprover har tagits på golven, dels på verandan, inre hallen samt vid dörren i köket. I vardagsrummet och sängkammaren fanns mycket lite brandskador. Rök- och värmeskador var stora i de båda rummen. En mycket bränd brandvarnare hittades i inre hallen, kan ej återfinna batteriet till brandvarnaren. Förmodligen så saknades batteriet. En gammal brandsläckare (typ strut) hittades i trappen ner till källaren.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela fastigheten. Ingen brandspridning till grannfastigheterna.

SLUTSATS

- Brandställena har varit i köket och på spisen som antänt spisfläkten och dess överskåp, samt brandspridning till våning två.
- Brandstiftaren är spisen.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Brännbart materiel på spisar har aldrig slutat lyckligt. Spisen är en värmekälla, som skall hållas ren.

