

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lackeringsverkstad, xx-xx-xx, klockan 21:58.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Enplans äldre fabriksbyggnad med källare, uppförd i lättbetong, med gjutet valv mellan våningarna, storlek cirka 200 kvadratmeter. Källaren används som garage, spolithall och kontor av en taxifirma. Plan 1 används för lackering av möbler i mindre verksamhet. Övervåningen är hel, med undantag av ett rum på cirka 5 x 6 meter som används som sprutbox. Rummet är brandtekniskt avskilt från övriga lokaler, tyvärr var dörren öppen vid aktuellt tillfälle.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till räddningskåren i X-stad, kl. 21:58, sträckan till Y-stad, cirka 8 km, bra väg. Vid framkomst konstaterades kraftig rök och lågor ut från 3 fönster i fastigheten. Övervåningen var mycket rökfylld, neutralzon cirka 50 cm från golvet. Rökdykare tränger in och släcker branden med vatten från släckbil. Därefter vidtar ventilation av lokalerna, p.g.a den öppna dörren blir det mycket sot- och rökskador på vån 1, däremot inget alls i källaren. Inga stora mängder brandfarlig vätska förvarades i lokalerna.

UNDERSÖKNING

Undersökningen genomfördes dagen efter branden av undertecknad, till min hjälp hade jag räddningschefen i Z-stad, som var räddningsledare under insatsen. Vidare fanns innehavaren på plats och kunde svara på frågor. Polisen hade vid undersökningen avskrivit ärendet och inte gjort någon teknisk undersökning. Brandens startutrymme är sprutboxen och startföremål är med största sannolikhet en färgvärmare. Två likadana värmare var monterade bredvid varandra, den ena är mycket skadad, den andra nästan oskadad. Huvudbrytaren till färgvärmare var frånslagen, men har troligtvis blivit det efter branden. Säkringen till värmaren har utlöst, liksom säkringen till matningen av övervåningen. Trolig brandorsak, fel i termostaten eller glappkontakt i färgvärmaren.

