

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Tvåplansvilla utan källare med inglasad altan. Fasaden av tegel. Brandvarnare kunde ej upptäckas, ingen släckanordning hittades i objektet.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i lägenhet

Larmtid: kl. 08:04

Framkomst: kl. 08:10

Larmstyrka: BM-Bf-5 Bm, X-stad, Bf-7 Bm, X-stad, BfD-4BmD, Y-stad

Före framkomst

Brandrök från ett fönster på våning 2, höger om balkong (sett från gatan).

Vid framkomst

Räddningstjänsten bröt upp entrédörren och sände in rökdykare. Släckningsledaren begärde förstärkning från X-stad. Kraftig värme och rök i entréplan, avsökning av bottenplan genomfördes. Rökdykarna på väg till våning 2, i trappan kom en övertändning i entréplanet, rökdykarna fick backa på grund av värmen. Släckning av övertändningen, rökdykarna genomsökte våning 2. Alla fönster krossades av räddningstjänsten för att få ut värme och brandrök. Släckning av bottenplan, håltagning av yttertak för brandgasventilation (dessa moment genomfördes samtidigt). Ägaren kom till platsen och öppnade garaget och groventré med nyckel. Villan släcktes och efterbevakning till kl. 02:30.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände till brandplatsen kl. 10:20. Tog kontakt med Polisen X-stad om tekniska i Z-stad kommer. Tekniska i Z-stad kommer torsdag xx-xx-xx. Undertecknad fick tillåtelse att göra en okulär undersökning. Bottenplan; Brand- och smältskador i köket, brand- och rökskador i hallen och rökskador i vardagsrum. Stora brandskador i tvättstugan och klädkammare. Störst brännskadad är klädkammaren.

Våning 2; Hallen, brand- och rökskador, sovrummen, rök- och smältskador. Alla dörrar i fastigheten var öppna utom dörren till groventrén. Dörren till klädkammaren kan jag ej påvisa om den var stängd eller ej. Brandstarten har varit i klädkammaren, där är det störst brandskadat Torktummlaren som fanns i tvättstugan har varit i drift enligt innehavaren. Okulärt besiktat brandområde kan jag ej utesluta torktummlaren. Brandbilden tyder på klädkammaren. I klädkammaren fanns det en varmluftpanna som drivs av elektricitet. Villans uppvärmning sker med varmluft som via kanalsystem fördelar varmluften till fastighetens alla delar. Något fel har uppstått i varmluftpannan, antingen elmotorn eller damm på värmeslingorna som luften passerar. Antänt kläder m m i garderoben, spridit sig till tvättstugan vidare till köket och upp till våning 2.

SPRIDNINGSRISK

Brandspredning i hela fastigheten. Ingen spridning till angränsande fastigheter.

SLUTSATS

Brandstarten har varit i klädgarderober i bottenplan innanför tvättstugan. Brandstiftaren har varit varmluftpannan. Kan ej utesluta torktumblaren på grund av att den var i drift. Slutsatsen bygger på okulärbesiktning.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Undertecknad har inga förslag. Möjligen kunde branden fått mindre brandskador av bostadssprinkler.