

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i herrgårdsbyggnad.

UNDERSÖKNING UTFÖRD

Den yy-yy-yy kl. 14.00-16.00 av Jörgen Svensson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Större delen av herrgårdsbyggnaden övertänd. Ingen möjlighet till inträngning i byggnaden. Inga människor fanns inne i byggnaden.

Räddningstjänstens åtgärder

Begränsning mot intilliggande byggnader.

Brandförlopp

När branden upptäcktes av ägare har den sannolikt pågått en tid med stor brandgaskoncentration inne i byggnaden.

Skadeomfattning

Totalskada.

Spridningsrisker

Mot två intilliggande boningshus.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

En 1 1/2 plans kulturmärkt herrgårdsbyggnad 30 x 15 meter med två stora takkupor på vardera långsida av taket samt delvis källare.

Byggnaden har stått obebodd fullt möblerad i 4 år. Uppvärmning med oljepanna placerad i bottenplan och oljecistern rymmande 4500 liter i vidbyggt utrymme på byggnadens gavel (tidigare vedförråd).

Utanpåliggande elledningar av äldre modell vars ledarisolering bestod av tjärad papp. Adventsljusstake kopplad till timer i drift. I huvudelcentral placerad på yttervägg bröts inkommande el av fastighetsägaren vid brandupptäckten. Alla huvudsäkringar var hela.

Primärbrand

Det går ej att fastställa primärbrandplatsen.

Brandorsak

Tidigare under natten har det varit 7 st. strömavbrott. I en transformatorstation i dess närhet ca. 200 meter från herrgården, skickades klockan 02.00 en reperatur ut från elbolaget för att återställa det 7:e avbrottet. Vid detta tillfälle uppmärksammandes inte något onaturligt av honom, då han stannade kvar på platsen en kort stund för att övervaka återställningen. Dessa återkommande strömavbrott kan inte uteslutas ha påverkat elanläggning.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

En sen upptäckt och lång insatstid resulterar i en totalskada. Brandvarnare fanns monterade i herrgårdsbyggnaden men dessa saknade underhåll då fastigheten stått obebodd i 4 år. De kan tänkas att någon i intilliggande bostadshus skulle kunnat uppmärksammat brandvarnarens signal från herrgården. Oljecisternen var placerad i vidbyggt utrymme på fastighetens gavel. Väggen uppbyggd av stående plank, fasadtegel och ytterst puts. Cisternrymd 4500 liter, innehållande ca. 2000 liter rämnade 3,5 timma efter larmtid. Detta resulterade i ett enormt eldklot med en höjd av 50 - 60 meter upp i luften. Oförbränd eldningsolja kastades ut i terrängen 17 meter från byggnaden och 7 meter i bredd. Uppskattningsvis 1000 liter förbrändes och kastades ut. Vid detta tillfälle befann sig inga personer i cisternens närhet. Regnskydd som är monterat på avluftningsledning är av lättmetall. Detta kan av värmen smält ner och tätat till avluftningen så att övertryck bildades i cisternen. 1200 liter eldningsolja uppblandat med släckvatten omhändertogs senare ur cisternen.

