

OBJEKT

Brand i byggnad, flerbostadshus med affärer.

LARMTID

Söndag xx-xx-xx kl. 17:26.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus med affärer i markplan.

BRANDUTREDARE

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Flerbostadshus i tre plan och hel källare samt vind. Markplan, två affärslokaler. Våning 1 trappa, två lägenheter. Våning 2 trappor, två lägenheter, lägenheterna hade varsin brandvarnare men utan batterier. Fasaden var tilläggsisolerad med träpanel. Takbeklädnad är plåt.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 17:26

Framkomst: kl. 17:37

Larmstyrka: CB, BM, BfD-5 BmD, Bf-6 BmD, 3 Bm

Före framkomst

Närboende hörde att det kom knallar från gamla posthuset (en aktuella fastigheten) och såg att det brann på lastbryggan och väggen. Närboende larmade räddningstjänsten om branden.

Vid framkomst

Första styrka som kom fram släckte en brand på våning 1 trappa i trapphuset, samt genomsökning av alla lägenheterna. Sedan påbörjades släckningen av lastbryggan och väggen vid lastbryggan. Ett mindre förråd mitt emot lastbryggan antändes gavelnocken av strålningsvärmen från branden som släcktes. Förstärkning kommer på automatik från X-stad. Ytterligare förstärkning kom från Z-stad. Taket sågades upp på flera ställen. Branden släcktes och restvärdesledare tillkallades samt fastighetsägaren kontaktades.

UNDERSÖKNING

Undertecknad kallades till platsen av den yy-yy-yy kl. 18:45 och anlände platsen ca kl. 19:30. Tog en del bilder och okulärundersökte brandplatsen. Skickade iakttagelser via fax till polisens tekniska. Polisen tekniska och undertecknad undersökte brandplatsen den zz-zz-zz ca kl. 10:00. Brandstarten har varit under trappplanet till lastbryggan. Branden har spridit sig till hela golvet på lastbryggan och sedan till väggen. Dörren på lastbryggan till fastigheten har klarat branden fram till släckningen. Om branden ej släckts hade branden forcerat genom dörrens överkant, innanför dörren är det brand och rökskador. Fönstret till vänster om lastbryggan har gått sönder vid branden. Där har branden gått in i rummet och antänt kartonger samt ett kylskåp som ej var i drift. Ovanför lastbryggans tak var det en balkong med diverse oidentifierat brännbart materiel. Balkongfönstren har gått sönder vid branden och antänt gardiner samt en pappkartong. Fönstret höger om lastbryggan har gått sönder av branden. Innanför fönstret är det inga brandskador, enbart i fönsterkarmens överdel. Under lastbryggan hittades flera buntar med reklamskrift samt sprayflaskor. Sprayflaskorna har exploderat av branden och det är de knallarna som närboende har hört. Brandprov togs under trappplanet, men det skickades ej till SKL på grund av ett erkännande. I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckning skett har hela fastigheten brunnit ned. Ett mindre förråd har också antänts av strålningsvärmens från branden.

Brandspridning till övriga fastigheter finns ej.

SLUTSATS

- Brandstarten har varit under trapplanet till lastkajen.
- Mycket trolig brandsorsak är barns oförsiktighet med glödande cigaretter.

FÖRKORTNINGAR

CB = Chef i beredskap

BM = Räddningsledare

Bf = Brandförman heltid

Bm = Brandmän

BfD = Brandförman deltid

BmD = Brandman deltid