

Villabrand X-gatan i X-stad den xx-xx-xx kl. 04:39.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Utförd av Tommy Broholm.

### **OBJEKTET**

Enfamiljsvilla i 1 ½ plan med källare, BV cirka 140 kvadratmeter, byggd i vinkel. Bottenvåning och källare byggd i mitten av 19xx-talet, övervåningen påbyggd 10 år senare. Utvändigt klädd med tegel / trä.

### **HÄNDELSEFÖRLOPPET**

Tidigt morgonlarm, genombrunnet yttertak i vinkeln, besked till förstastyrkan (1 + 4 ), fembarnsfamilj bor i villan. Förstainsatsen blir livräddning. Rökdykarna konstaterade snart att huset verkar vara tomt, efter två genomsök var man säker på att ingen fanns i villan. Familjen var bortrest.

### **UNDERSÖKNINGEN**

Gjordes den zz-zz-zz, dels genom besök på platsen, dels genom samtal med insatsledaren och kriminaltekniker NN, som gjort en teknisk undersökning den yy-yy-yy. Med allra största sannolikhet har branden startat mellan 1 :a och 2:a våningen på grund av ett elfel. De största brandskadorna finns i just det området. Fastigheten var försedd med jordfelsbrytare, som inte löst ut, däremot har fyra 10 A säkringar löst ut. I undertak ute på altanen, fanns två infällda belysningar, ett elfel i någon av dessa är den sannolika brandorsaken.

### **ERFARENHETER**

En svårsläckt brand som fick utvecklas p.g.a små resurser initialt. Insatsledaren valde helt rätt livräddning som primär uppgift. De två genomsöken tog 35-40 minuter, först då började man koncentrera sig på initialbranden. Branden hade spridit sig i trossbotten och mellanväggar. Släckarbetet blev drygt, bl.a fick ett par väggar rivas. Vattenskadorna blev ganska omfattande, trots det skall fastigheten renoveras. Mycket av lösöret räddades.