

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i vårdbyggnad.

## UNDERSÖKNING UTFÖRD

Den yy-yy-yy kl. 09.00 - 10.00 av Jörgen Svensson.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

Personal mötte upp räddningstjänst vid entrédörr till vårdavdelningen. Personalen hade evakuerat den person som befann sig i det brandhärjade rummet. Släckförsök med skumsläckare har också gjorts. Rökutveckling i korridor.

### Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare sattes in med uppgift att släcka branden i sängen i vådrummet. Omgående sattes rökläkt in mot korridor för att trycka röken mot nöd utgången längst ner i korridoren.

### Brandförlopp

Branden startade i en sängfotände i ett vådrum på ca. 3 x 5 meter.

### Skadeomfattning

En patient fick brännskador på benen. Bäddutrustning och madrass samt sotskador på vägg. Rökskador i angränsande utrymmen. En person ur personalen sökte vård efter att inandats rök.

### Spridningsrisk

Risk för fortsatt brand och rökspridning inom brandcellen.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

En psykiatrisk vårdanläggning i 4 plan med en vårdavdelning per plan samt källare med kulvert till övriga sjukhusbyggnader. Trapphus med hiss. Den aktuella avd i markplan hade 9 st. patienter inskrivna, denna avd. är låst. En korridor med patientrum och gemensamhetsutrymmen samt nöd utgång i änden på korridorren till ett gemensamt trapphus för alla våningsplanen. Nattetid finns 3 personal på avd. Då brandlarmet ljuder får dessa hjälp av personal från angränsande avd.

### Primärbrand

Branden har startat i bäddutrustning och madrass, vidare spridit sig till fotändan i en säng inne på ett patientrum.

### Brandorsak

Anlagd.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Alla utrymmen inom vårdavdelningen har rökdetektorer utom 2 st. patientrum, pentry och tvättstuga som har värmedetektorer. Dessa två patientrum har personalen önskat att få värmedetektorer installerade för att flera larm "ej brand" har inträffat. Organisatoriskt var dessa rum under större uppsikt med övervakning dygnet runt tidigare, dock ej så i detta fall. En värmedetektor på 55 grader gör att brandlarmet kommer att reagera senare än rökdetektor. Inom vårdanläggningar bör det uteslutande vara rökdetektorer monterade. Där man får fellarm kan två-detektering vara en lösning, två rökdetektorer inom samma rum måste aktiveras för att starta brandlarmet.