

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, villa.

OBJEKT

En och halvplans villa på torpargrund. Taktäckning av plåt, väggfasaden är av träpanel. Fastigheten består av, bottenplan; hall, badrum, förråd samt ett rum och kök. Våning en trappa; möblerad hall samt ett rum och klädkammare. På våning en trappa rum, finns en brandvarnare med batteri monterad. Brandvarnarens varningssignal hördes enligt mågen. Övrig släckutrustning saknas.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 03:39

Framkomst: kl. 03:59

Larmstyrka: BfD-5 BmD

Larmtid: kl. 03:42

Framkomst: kl. 04:09

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, Ambulans 3 st, Bf- 3 Bm

Före framkomst

Osämja inom familjen föranledde händelsen. Kvinnan gick till dottern som bor i grannhuset och ville ha bilnycklarna. Dottern lämnade inte ut bilnycklarna. Kvinnan gick och återkom, nu har jag tänt på huset sade kvinnan och försvann. Mågen gick för att kontrollera huset och hörde brandvarnarens tjuta han såg att det rök från entrédörren och larmade 112.

Vid framkomst

Station A var först på plats. Det brann i hallen som rökdykarna släckte. Rökdykarna öppnade alla fönster för ventilering. Entrédörren var stängd, men ej låst. Inga fönster var öppna. Vindriktningen kunde ej fastställas, den var för svag. Släckningsstyrkan hörde ingen brandvarnare när de anlände.

UNDERSÖKNING

Polisen tekniska och undertecknad anlände brandplatsen ca kl. 10:15 den xx-xx-xx. Det har ej varit en övertändning i fastigheten. Brand har uppstått i hallen till höger (från entrédörren sett), mot väggen till köket. På väggen är det kraftiga brandskador men ej ned till golvlisten. Proppskåpet satt på väggen och var inbyggt med dörrar. På väggen fanns det märken efter någon form av klädesupphängare. En skohylla i två våningar har skyddat väggens nedre del. Nedfallande kläder har hjälpt till att skydda nederdelen av väggen mot golvet. I hallen finns en garderob med kläder. Garderobens sida mot skohyllan har kraftiga brandskador, ner till skohyllan. Även där fanns märken efter klädesupphängare. På golvet i hallen fanns det brandskador i golvbeläggnings. Troligen har en del av kläderna ramlat på hallgolvet. I brandresterna hittades någon form av väska. Golvbeläggning är av typ Laminatgolv, laminatet är ett plastmaterial med hård yta, som är limmad på byggbårdskiva (masonit). Brandprover har tagits på brandresterna som skickats till SKL för analys. I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare. Dörren till badrummet och till klädkammaren har varit stängd vid brandstarten. Dörr saknas till köket. Alla fönster i fastigheten var stängda vid brandstarten.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckning hade skett, har brandspridning skett till hela fastigheten. Ingen brandspridning till närliggande fastigheter. Området mot norr var markerat jord samt en mindre grusväg. Söder och väster är det grön gräsmatta. Öster, en gräsmatta med grusgång

mot länsväg X. Rökspridning till hela fastigheten.

SLUTSATS

- Elen kan uteslutas som brandstiftare.
 - Brandområdet är hallen, vid väggen mot köket samt på skohyllans vänstra del.
 - Brandprover har tagits
- I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

FÖRKORTNINGAR

BM = Släckningsledare
Bf = Brandförman
Bm = Brandmän
BfD = Brandförman deltid
BmD = Brandman deltid

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson.