

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, automatlarm, torktumlare.

OBJEKTET

Fastighetens fasad är av tegel, bärverkets uppbyggnad har ej konstateras. Takbeklädnad är av skiffer. Ett pannrum finns i källaren och i fastighetens mitt, övrigt står fastigheten på torpargrund. Fastigheten har två våningar och vind. Behandlingshemmet har bemanning dygnet runt.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Automatlarm

Larmtid: kl. 10:42

Framkomst: kl. 10:57

Larmstyrka: BM, BF 6-BmD

Före framkomst

Torktumling av nyvtvättad tvätt pågick i tvättstugan. Rökutveckling från torktumlaren som aktiverade rökdetektor som fanns i tvättstugan. Personalen kontrollerade larmlarm, men kände röklukt från tvättstugan. Personalen öppnade dörren till tvättstugan och såg att det slog ut lågor från torktumlarens knapppanel. En vårdtagare ryckte bort sladden från säkerhetsbrytare på väggen. Ett brandslangskåp med centrumrullad brandslang fanns i korridoren som branden släcktes med.

Vid framkomst

Branden var släckt vid framkomsten. Räddningstjänsten kontrollerade torktumlaren och ventilerade. Torktumlaren ställdes ut på grund av röklukten.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 14:15. Brand har uppstått i en torktumlare som stod ovanpå en tvättmaskin i tvättstugan. I torktumlarens insida där finns elkomponenter för styrning av maskinen. Knappen för lucköppning var mycket bränd och smält samt intilliggande knapp (av o påslag) hade smältskador. Någon form av kortslutning har inträffat i knappen för lucköppning. Torktumlare märke X (identifierat märke), modell X, prod.nr xxx, serie xxxx.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen brandsläckning hade skett, så hade branden stannat i maskinen. Rökutvecklingen från branden har inte skadat personer i området.

SLUTSATS

- Brandstarten har varit i knappen för lucköppningen.
- Något teknisk fel på knappen, kortslutning.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Det automatiska brandlarmet hade reagerat som det var tänkt. Branden upptäcktes i ett tidigt stadium. Brand och rökskadorna kunde elimineras till ett minimum på grund av ett automatiskt brandlarm utlöste.

FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman heltid
BmD = Brandmän deltid

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.