

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, lägenhet.

OBJEKTET

Flerbostadshus med två ingångar. I varje ingång finns fem lägenheter, i källaren finns förråd, tvättstuga och garage. Två lägenheter på våning ett och på våning två finns två lägenheter samt våning tre består av en vindsvåning. Taket av tegel, fasaden av plåt. En brandvarnare hittades och fungerade i vindsvåningen, övriga lägenheter fanns inga brandvarnare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand

Larmtid: kl. 14:53

Framkomst: kl. 14:58

Larmstyrka: CB, BM-Bf-4 Bm, Ambulans, Bf-4 Bm

Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren ringde 112 och larmade. Han sade att det brann i en garderob i lägenheten på våning ett.

Vid framkomst

Två personer stod i ett fönster på andra våningen och kunde ej ta sig ut på grund av brandröken i trapphuset. Stegar mot fönstret restes så kunde de två personerna ta sig ut. Räddningsledaren begärde förstärkning från X-stad samt ett höjdfordon till platsen. Dörren till brandstartslägenheten stod öppen, så att lågor slog ut i trapphuset. Rökdykarna trängde in i lägenheten och släckte branden samt kontrollerade om några personer var kvar. Rökdykarna kontrollerade alla lägenheter, inga personer hittades. Lägenhetsdörren ovanför brandlägenheten var ingen hemma så bröt sig rökdykarna in. Rökdykarna återvände till brandlägenheten för att släcka olika brandhärddar. BM fick reda på att en katt fanns kvar i lägenheten där de två personerna klättrade ut på stegen. Rökdykarna gick in igen och hittade katten välbehållen. Branden släcktes och fastigheten ventilerades. Brandplatsen bevakades av räddningstjänsten.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och Polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 11:15 för undersökning. Brandstartsrummet är sovrum 1 med kraftiga brandskador och värmeskador. Det finns två brandstartplatser, en i garderoben längst åt fönstret samt en större brandstart är i garderoben nr. 2. Där garderobens sidor och tak är mycket brända. Lägenhetsdörren har stått öppen under branden till trapphuset, brandskador på övre delen av dörren. Brandstartslägenhetens hall har också kraftiga brandskador. Hallen var mycket bränt, särskilt i taket där brandspridning till mellanbjälklaget och till väggarna, ända till vindsvåningen. I hallen vid väggen toaletten finns elcentralen för lägenheten. Bakom elcentralen var det mycket bränt, men elcentralen har ej med brandstarten att göra. Dörren mellan sovrum 1 och hallen är genombränd i överkant, dörren har varit öppen vid brandstarten. Fönstret har gått sönder av brandens värme. På toaletten fästades handfat och toalettstol, där stor en byggfläkt som kopplas till ett jordat uttag. Troligen användes toaletten till torkrum. I vardagsrummet hittades ett stearinljus under en hörnsöffa. Om ljuset har med brandstarten att göra kan ej uteslutas. Övriga rum i lägenheten har fått värme och rökskador. Lägenheten mitt i mot har lägenhetsdörren varit öppen. Brandskador på lägenhetsdörrens övre del, men ej genombrunnen. I hallen fanns värmeskador och rökskador. Alla lägenheter i norra delen av fastigheten, fick delar av golv och väggar uppbrutna för kontroll av brandspridningen.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen brandsläckning skett, hade hela huset antänts och brunnit ned till grunden. Brandspridningen har skett invändigt i trapphuset samt i tak och väggkonstruktion.

SLUTSATS

- Det finns ingen naturlig brandstiftare i brandstartsrummet.
- Om ljuset under hörnsoffan i vardagsrummet har med brandstarten att göra kan ej uteslutas.
- Två brandstartsplatser hittades i två garderober i sovrumms våning ett, lägenhet X.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Ingen brandvarnare fanns i brandstartslägenheten. En fungerande brandvarnaren hade upptäckt brandröken på ett tidigt stadium och larmat.

FÖRKORTNINGAR

CB = Chef i beredskap
BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman heltid
Bm = Brandmän

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.