

OBJEKTET

En och en halvplans villa i trä, med vind och på torpargrund. Taktäckningen är av tegel, väggfasaden av liggande träpanel. Elström fanns till villan. I fastigheten fanns ingen brandvarnare eller släckutrustning.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En person såg från andra sida sjön att det rök från den aktuella fastigheten. Han hämtade en kikare och såg att det rök mycket, han ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

Fönstren åt söder vardagsrum markplan och fönstret ovanför på plan två, slog kraftiga lågor ut. En elluftledning till fastigheten hade bränts av och låg på marken och fräste. BM begärde förstärkning från X-stad. Sovrummet markplan var det full utvecklade brand, fönstren gick sönder efter ca 3 minuter efter framkomst. Hela fastigheten övertändes. Dämpning av branden skedde utifrån tills intensiteten minskades. Rökykarna släckte invändigt. Entrédörren var stängd, ej låst. Köksdörren hittades med låskolven ute, troligen har den varit låst. Efterbevakning skedde till ca 01:30. Kl. 05:16 dagen efter larmades räddningstjänsten ut för det brann på våning två i trossbotten och vinden. Lämnade brandplatsen ca 10:00.

UNDERSÖKNING

Polisen Tekniska Z-stad, Polisen Q-stad och undertecknad anlände brandplatsen tre dagar efteråt kl. 09:30. Inga fönster har varit öppna vid brandstarten. Entrédörren hittades vid husknuten. Den har varit stängd men ej låst, inga brytmärken kunde upptäckas. Köksdörren hittades på marken utanför kökstrappan, låskolven var ute, troligen har den varit låst. Branden har med stor sannolikhet startat invändigt med mycket stora brandskador på fastigheten. På väggen mot vardagsrummet från altan, har ytterväggen stora brandskador. Brandprover har tagits på följande ställen. Golvet sovrumsrummet, mellan sängens fotande och väggen mot vardagsrummet. Golvet innanför köksdörren. På marken hörnet yttervägg stora altan. Proverna skickas till SKL för analys. Elströmmen bröts under dag två till fastigheten.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till ett mindre uthus, ingen brandspridning till andra fastigheter.

SLUTSATS

Branden har ingen naturlig brandstiftare. Brandspridning har skett invändigt via trapphuset till våning två samt utvändigt via fönster. Brandspridning till vinden sker på samma sätt samt via takfoten. Tre brandprover är tagna och skickade till SKL för analys. Elen kan uteslutas.