

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, förvaltningsbyggnad/kontor, Trinettekök.

OBJEKTET

Fastigheten är ca 65 meter lång och 20 meter bred. I fastigheten finns kontor, mindre verkstad, förråd/lager, lunchrum och omklädningsrum. En sektionsvägg finns i A120 nära mitten och går över tak. Bärande bjälklag är av trä. Fasaden är av tegel, vinden utgörs av dokumentförvaring, ingen källare. I objektet finns en handbrandsläckare i farstun till lunchrummet, ingen brandvarnare eller brandlarm finns.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i barack (fel utrop)

Larmtid: kl. 16:20

Framkomst: kl. 16:26

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, Bf-3 Bm

Före framkomst

En av personalen påbörjar kl. 15:45 låsningen av dörrar i objektet, han upptäcker inget. Personal finns fortfarande kvar på kontorssidan åt NV. Kl. 16:05 inkommer ett inbrottslarm, som man tror kommer från en garagedörr i en annan byggnad som är förråd (det händer ofta att någon skall ställa in verktyg när det är låst). Kl. 16:15 pårings en arbetsledare om det finns en sort reservdel i lager. Han återvänder till arbetsplatsen för att kontrollerar detaljen. Han går genom fastigheten och han känner röklukt, desto längre in i fastigheten blir röklukten starkare. Han öppnar dörren till lunchrummet och brandröken väller ut. Han hinner se att på spisen är det öppna lågor, han stänger dörren och ringer 112.

Vid framkomst

Kraftig brandrök kom från en ventilationsskorsten på taket samt från takfoten. Inga fönster var trasiga. Stor risk för en övertändning av brandgaserna. Räddningsledaren begärde förstärkning från Z-stad. Räddningsledaren fick besked att inga personer fanns i lunchrummet. Personalen på platsen hade nycklar till hela objektet. När rökydkarna trängde in och hittade branden som släcktes. Ventilation av brandrummet genomfördes samt kontroll av angränsande rum och vinden. Restvärde begärdes av verksamheten X, som startade upp.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen ca. kl. 14:00, undertecknad var räddningsledare för branden. Branden har startat på Trinetteköket. Den innersta lilla plattan var strömställaren på läge sex (6). Delvis ovanpå spisplattorna fanns ett diskställe av metall som är plastbehandlad. I diskstället fanns porslinskoppar mm. Vid sidan av den innersta spisplattan fanns en hushållsrulle med pinnhållare. Ovan spisplattorna fanns ett överskåp som var totalbränt och nedrasat på spisplattorna. I närområdet från branden sett finns brand- och värmeskador. Innertaket har brand- och värmeskador, innertaket är nedsänkt. Övriga delar i lunchrummet har rökskador. Fönstren har tvåglas och har spräckts av brandens värme, men var hela. Lunchrummets storlek är 5,30 * 7,40, takhöjd 2,90.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela lunchrummet samt invändigt brandspridning till vinden. Rökspredning till hela fastigheten.

SLUTSATS

Brandstartsrummet är lunchrummet.

Brandstiftaren är en påslagen spisplatta med strömställaren på läge sex (6).

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Mycket nära en övertändning av brandgaserna i lunchrummet.

Hela fastigheten har ingen varning för brand.

Fastigheten har erforderlig släckutrustning av typ handbrandsläckare.

FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman heltid
Bm = Brandmän

