

Automatiskt brandlarm inkommer till Räddningstjänsten i X-stad kl: 17:33, och vid räddningstjänstens ankomst 17:38 konstateras snabbt att en mindre brand utbrutit på kläddavdelningen bland kläderna på varuhuset och som släckts av personal med en brandsläckare. Varuhuset var dock inte utrymt, varför tjänstgörande brandmästare allvarligt påtalar vikten av utrymning vid brand eller brandtillbud. Personalen ansåg inte det behövde utrymma eftersom branden var släckt men att man skulle se över sina rutiner dagen efter. Räddningstjänsten återställde larmet och gjorde ytterliggare en kontroll eftersom branden var anlagd och även varuhusets personal skulle kontrollera noggrant efter stängningsdags. Styrkan återvänder till stationen 18:22.

Ett nytt automatiskt brandlarm inkommer till räddningstjänsten kl 18:29 till samma adress varuhuset alltså endast 7 minuter efter det att styrkan kommit tillbaka från det första larmet. På väg till objektet kommer besked från larmcentralen att det rör sig om en konstaterad brand och att det brinner i taket. Eftersom det rör sig om konstaterad brand väljer man att köra direkt till huvudentrén och är framme vid objektet kl: 18:33, där personal från varuhuset möter upp och berättar att varuhuset är utrymt men att det saknas en kassörska från varuhuset. Beslut i stort blir livräddning och rökdykargrupp sätts in, nollplanet ligger på 1-1,5 meter så sikten är god och rökdykargruppen har en relativt bra överblick av lokalen. När rökdykargruppen befinner sig vid kassorna cirka 10-15 meter in i butiken kommer lågor från taket som rökdykargruppen försöker slå ner men nu sker en övertändning varvid rökgaslagret trycks ner mot golvet samtidigt som värmen stiger kraftigt och sikten för rökdykarna blir i det närmaste obefintlig Rökdykargruppen beordras att komma ut direkt men rökdykarna har kommit ifrån varandra och kan inte hitta ut (se separat skrift rökdykarens berättelse ) ny rökdykargrupp sätts in för att leta men sikten är noll och de ser inte handen framför sig. Efter en stund hittar dock den saknade rökdykaren själv ut. Rökdykarens rop på hjälp hörs ut via radio, men mellan rökdykarna fungerar inte radiokommunikationen. (Test har utförts på rökdykarnas radio efter branden på ett annat varuhus och även där fungerade kommunikationen dåligt, är detta ett känt fenomen eller är det så att datakassorna och magnetfält kan vara orsaken till den dåliga kommunikationen mellan rökdykarna. Ett nytt försök till livräddning görs nu med rökdykargruppen med hjälp av övertrycksfläktar men rökdykarna kommer bara in ett par meter och fläktarna gör ingen effekt, i detta läge har innertaket börjat rasa in och vid denna tidpunkt får räddningsledaren besked om att kassörskan är välbehållen och befinner sig i sitt hem och alla insatser in i byggnaden avbryts omedelbart.

Fler släckenheter anländer till platsen, stegens personal får nu till uppgift att dämpa branden på taket, hävarens personal får till uppgift att skydda brandmur till bostadsfastigheten som är belägen i hörnan av kvarteret. Rökdykargruppen omdirigeras till andra sidan av byggnaden för att med hjälp av övertrycksfläktar och vinden i ryggen försöka göra en invändig släckning via en nödutgång i hörnet X-gatan - Y-gatan , ett försök som snabbt avslutas då insatsen inte får någon effekt och att innertaket börjar ramla ner över personalen. Räddningstjänstens fortsatta arbete inriktades nu på skydd av angränsande fastigheter med prioritering att rädda bostadshuset i hörnet av Y-gatan - Z-gatan, samtidigt sker utrymning av boende i fastigheterna runt det drabbade varuhuset, totalt evakuerades cirka 200 personer, evakueringen sköttes av polisen med hjälp av räddningstjänsten och fungerade mycket bra. Även kvarter längre bort var drabbade av kraftig rök samt periodvis även gnistregn, vilket innebar att bevakning fick ske med hjälp av brand och polispersonal. Risk för brandspridning förelåg till lägenheter i fastigheten på hörnet i kvarteret Y-gatan - Z-gatan , dels genom sprickor i brandmuren och genom lågor och strålningsvärme mot fönster och balkonger, och i vindriktningen väster om branden i stort sett hela kvarteret på grund av gnistregn.

Sammanlagt var cirka 60 brandmän engagerade på brandplatsen och då är inte bakre ledning medräknad. På brandplatsen deltog 8

släckbilar, 2 höjdfordon, 1 ledningsbuss, och depåcontainer, samt styrkor från 8 kårer deltog i släckningsarbetet, samt ett 20 tal polismän. Avspärningen sköttes mycket bra av polisen efter samråd med räddningsledningen på plats, även POSOM inkallades för att vara de evakuerade till hjälp. POSOM:s insats begränsades i huvudsak till att förmedla tillfälligt husrum för de familjer som inte själva kunde sörja för detta. Allt gick mycket lugnt till och de resurser som behövdes fanns att tillgå, allt fungerade mycket bra (se separat skrift Erfarenheter från POSOM - arbetet i samband med branden på varuhuset). Under kvällen och natten placerades sammanlagt 21 personer på hotell X, och 14 personer på hotell Y. Dagen efter placerades ytterligare en kvinna på hotell Y då hon inte kunde återvända till sin bostad. En familj behövde mer omfattande hjälp under de kommande dagarna, en hjälp som personal från ASN:s Mottagningsenhet svarade för.

#### **Förteckning över bilagor:**

- Minnesanteckningar förda vid möte den XX XX angående erfarenhetsutbyte mellan räddningstjänsten i regionen och POSOM efter branden på varuhuset XX XX XX.
- Ritningar på objektet
- Sakkunnighetsutlåtande
- Insatsrapporter, undersökning larmnr:XX, brand i byggnad larmnr:YY, samt ZZ  
brand i byggnad larmnr AA
- Erfarenheter från POSOM arbetet i samband med branden på varuhuset.
- Besiktningssintyg automatiskt brandlarm anläggning
- Egen berättelse från rökdykare från branden
- Flickans berättelse om de olika bränderna i X-stad, Y-stad och Z-stad och berättelser från personer som upptäckte bränderna
- Räddningstjänstens dagboksanteckningar
- Polisens händelserapport
- Förfrågan till NN angående kostnad för beräkning vad som orsakade den snabba brandutvecklingen och hur motsvarande bränder kan förebyggas
- Bild på spraytuben NN-deoderant som användes vid de olika bränderna
- Brandförlopp
- Karta med ledningsplats, depå, utrymda fastigheter, polisens avspärning, samlingslokal för POSOM
- Slutsatser
- Åtgärder
- CD-skiva med bilder