

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, ladugård.

OBJEKT

Ladugårdsbyggnad med vidhängande lada. Djurstallet är av tegel med putsad fasad, ovan djurstallet är en förrådsdel av trä. Ladan är helt i trä. Taktäckningen är av eternit. En påbyggnad på djurstallet för mjölkänläggningen i gasbetong. På tomten finns flera byggnader. En handbrandsläckare fanns i djurstallet.

HÄNDELSEN

Före framkomst

Frun i bostadshuset vaknade av att det knastrade på gården. Hon tittade ut genom fönstret och såg att det slog lågor upp från taket, i höjd med mjölkrummet. Hon väckte samtliga i huset och ringde 112 och de började evakuera djuren. Några närboende kom också till undsättning, hur de fick informationen om branden saknas.

Vid framkomst

Hela överdelen och taket på djurstallet var övertänt och taket på ladan. X-by räddningskår hade kommit strax före X-stad (X-by dras med automatik). De hade påbörjat att ta ut djuren, med de övriga civila som hade kommit. X-stad delade styrkan, en för djurlivräddning och en skydd för maskinhallen. CB anlände till brandplatsen. Restvärdesledaren kontaktades samt försäkringsbolaget. Branden släcktes och efterbevakades tills ägaren tog över ansvaret. Dagen efter släcktes några mindre brandhårdar.

UNDERSÖKNINGEN

Polisens tekniker och undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:35. Enligt ägaren fanns 86 djur, 82 djur räddades och 4 djur avled eller avlivades. Av de räddade djuren försvann ett djur ut på isen och hittades dagen efter. Av de räddade djuren fick ca 20 djur nödslaktas. Branden har ej startat i djurstallet eller i mjölkrum. Med stor sannolikhet startade branden högt, någonstans i området ”passagen” mellan djurstallet och ladan. I den passagen fanns det lysrör på varje sida. Ovan djurstallet vid passagens vägg fanns det en halmtugg. Belysning i utrymmet ovan djurstallet fanns enbart i vinkelhörnet. Belysning bestod av en lågenergilampa, logen har ingen belysning.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till maskinhallen förelåg.

SLUTSATSER

- Brandstarten har ej varit i mjölkrummet.
- Brandstarten har ej varit i djurstallet.
- Kan ej utesluta att branden har startat i passagen djurstallet och logen. Där har det funnits belysning på båda sidorna. Något form av elfel kan ej uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Djurstallets bjälklag mot våning två var mycket bra. Tack vare det starka brandmotståndet kunde evakueringen pågå i nästan två timmar innan innertaket rasade. Den konstruktionen räddade många djur. Handbrandsläckaren hade i detta fallet ingen inverkan om den användes. Brandstarten upptäcktes för sent.

FÖRKORTNINGAR

CB = Chef i beredskap
BM = Släckningsledare
Bf = Brandförman

Bm = Brandmän
BfD = Brandförman deltid
BmD = Brandman deltid



På väggen till diskrummet finns rester av en el-central. Värmen har kommit uppifrån.