

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den xx-xx-xx av Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Snickerifabrik i två plan, varje plan cirka 90 x 14 meter, helt osektonerat. Utvändigt klädd med träpanel, byggd någon gång på 40-talet. Pannrummet beläget på nedre plan, avskilt från övrig verksamhet i E60 klass, förutom dörren, som var en trädörr klädd med plåt. Elektronik, kablar och styrenheter utbytt för cirka 2 år sedan. Panna och brännare cirka 20 år gamla. Pannan eldades med spån och olja. I taket upp mot våningen över satt det dubbel gips.

HÄNDELSEN

Ägaren upptäcker att det tränger ut rök från pannrummet, han hämtar två släckare, öppnar dörren och släcker ner branden, därefter larmar han räddningstjänsten, som ventilerar pannrum och källare. Både brand och rökskador i pannrummet blir ganska omfattande, övriga fastigheten klarar sig så gott som oskadd.

UNDERSÖKNINGEN

Enligt vad ägaren berättade var branden koncentrerad till området runt brännaren. Det finns också en del skador på densamma, bl a avbrända slangar, ett kopparrör som lossnat från sin hållare. Det är också brännskador i pannans lack i området vid brännaren. Den troliga brandorsaken är någon form av bakslag i brännaren, trots att den var försedd med säkerhetsanordning för att motverka detta. Det verkar som om brinnande olja sprutat ut ur det lösa kopparröret. Brännaren kom från företaget X i X-stad och hette: Märke X (identifierat märke) Typ XX, tillverkad 1974 med tillverkningsnummer XXX.

ERFARENHETER

En tidig upptäckt och ett skickligt agerande från ägaren gjorde att skadorna blev minimerade. Vi fick också ett kvitto på att brandsyn lönar sig, ägarens första kommentar när jag var där : "Hälsa han som gör brandsyn, att det är tur att han tjatat på mig om att pannrumsdörren skall vara stängd och att jag måste ha ett par släckare utanför pannrummet. Anläggningen saknar automatiskt brandlarm.



Brännskador.



Sot- och smältskador på lysrörsarmatur och kabelstegar.