

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i flerbostadshus, lördagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten, tillsammans med personal från länskriminalens tekniska rotel.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får larm från SOS om rök i trapphuset på aktuell fastighet under lördagskvällen. Vid framkörning meddelar SOS att grannar har sett lågor i ett fönster i den drabbade lägenheten. Två räddningsenheter, höjdenhet, insatsledare och brandingenjör samt polis och ambulans anländer till platsen. Brandvarnaren larmade när rökdykarna var på väg upp i det rökfyllda trapphuset. Rökdykare tog sig snabbt in i den brinnande lägenheten, släckte branden och meddelade att ingen människa fanns kvar. Sängutrustning lämpades ut från lägenheten för att begränsa rök och värmeskador. Lägenheten ventilerades och restvärdesräddning igångsattes omedelbart.

UNDERSÖKNINGEN

Huset är ett flerbostadshus uppfört i sten och betong i tre våningar och vindsvåning. Branden har startat i sovrummet. Brandbilden visar tydligt att branden har startat i högra sängens huvudända och spridit sig upp utmed sänggaveln och upp till taket. Branden är begränsad till detta område. På kudden ligger delar från en sänglampa av typ spotlight. Lampan har varit fäst i väggen över sängen men fallit ned och antänder kudde samt övriga sängkläder. Från lampan finns kabel till grenkontakt med transformator från 230 volt till 12 volt.

ERFARENHETER

- Brandvarnaren fungerade så grannarna blev tidigt uppmärksammade och agerade.
- Ett snabbt larm till räddningstjänsten och kort körväg innebar att branden begränsades till sovrummet
- Enligt lägenhetsinnehavaren hade lampan trillat ned i sängen vid ett tidigare tillfälle, men satts på plats provisoriskt.
- På väggen över lampan fanns infästning med borrade hål och plastplugg. Vid undersökningen anträffades endast en skruv för fästet.
- En lampa av samma modell saluförs på varuhuset X under beteckningen: märke X (identifierat märke), typ V9915, 12 Volt max 20 Watt, Made in China.