

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fritidshus.

OBJEKTET

Fritidshus i ett plan med kök, sängkammare och allrum på torpargrund, samt en fristående byggnad av förråd/övernattningsrum. Fasaden av stående träpanel, taktäckning av stålplåt. Inkommande el var placerad på en stolpe i tomtgränsen med en mätare. Den aktuella huvudströmsknappen var avslagen. Ingen brandvarnare och ingen släckutrustning.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i fritidshus

Larmtid: kl. 17:57

Framkomst: kl. 18:10

Före framkomst

Ägaren var ute och fiskade. Sambo var kvar i huset och skulle poppa poppkorn, hon hade ej slagit på spisen. Ägaren och sambon var ute på tomten en stund. När paret var på tomten uppmärksammade de att det kom rök från stugan kl. ca 15:00. Ägaren ringde 112 som fick rådde att slå av huvudströmmen, så gjorde ägaren. Ägaren ringde också till sitt försäkringsbolag. Efter ca 1-1,5 timme var det lugnt i huset. Familjen åker hem till X-stad. Efter en stund vände familjen tillbaka till fritidshuset för dom har glömt något. Ingen rök kunde upptäckas i fritidshuset. Nu åker familjen åter mot X-stad. När familjen kommer hem så ringer en granne från fritidsområdet och talar om att deras fritidsstugan brinner. Grannen ringer också 112 om branden.

Vid framkomst

När släckningsledaren anlände till fastigheten, slog lågor ut från fönstret i gavel (sängkammaren). Entrédörren var låst och stängd. Släckningsledaren bryter upp entrédörren för att komma in. Innanför dörren ser släckningsledaren att spisfläkten har rasat ned och ligger på spisen. Lite brand i köket och mycket rök. Genom ett hål i väggen där spisfläkten har suttit, kommer lågor ut. Rökdykare sänds in för att släcka branden i köket, fortsätter till sängkammaren där en utvecklad rumsbrand finns. Branden släcks och innertaket i sovrummet bryts bort för släckning av glödbränder. Hela sängkammaren är mycket brandskadad, och en dubbelsäng lämpas ut i allrummet och en byrå. Man tar bort takplåten och sågar upp ett hål i yttertaket samt ett hål i gaveln till vinden, för att få ventilation på vinden och släcka glödbränder.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl 13:30. Brandstartsrummet är sängkammaren, köket har en liten brandskada, mest rök- och värmeskada. Allrummet har rök- och värmeskada. Spisfläkten är ej brandstiftaren, på grund av att spisfläktens elanslutning ej var monterad. Det finns inget eluttag för spisfläktens i närhet. På väggen i sängkammaren mot köket ca 1,20 meter från golvet har en genombränning skett. I området sängkammarens vägg, där genombränningen skett finns ingen el. Under genombränningen i sängkammaren har en dubbelsäng stått. I sängkammaren mot storstugan finns två garderober på var sida om dörren i till sängkammaren. I garderoben mot köket (G1) finns en elcentralen, som hade en del säkringar trasiga. I den invändiga elcentralen var ej strömmen avslagen. I storstugan hittades en dubbelsäng helt uppbränd, samt en byrå som kommer från sängkammaren. Byrån stod vid sidan om garderoben (G) mot yttervägg. Kan ej fastställa brandstiftaren, men sängkammaren är brandstartsrummet.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till förråd/övernattningsrum som har ett avstånd på

ca 2,5 meter. Ingen brandspridning till annan fastighet.

SLUTSATS

- Elen var avslagen när räddningstjänsten anlände.
- Brandstartsrummet är sängkammaren.
- Ingen brandvarnare finns. SRV:s författningssamling (SRVFS 2004:2) kräver detta.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Vid minsta misstanke bör räddningstjänsten kontaktas för undersökning av en händelse.