

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus med verksamheten X i markplan och lägenheter på våning 2.

OBJEKT

Fastigheten i två plan med vind och nästan hel källare. I källaren finns förråd och en oljetank på ca 5 m³. Bjälklag och bärande stomme är av trä. Fasadbeklädnad är liggande träpanel. Taktäckning är falsad plåt. Bottendelen är en gammal affär som verksamheten X är inrymd i. Plan två inrymmer två lägenheter. En lägenhet med tre rum och kök, som är omgjord till två rum och kök. En lägenhet på ett rum och kök. I båda lägenheterna fanns brandvarnare, men ingen fungerade (batterierna). Den stora lägenheten fanns en handbrandsläckare i köket på 2 kg.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Två personer hade befunnit sig i en lägenhet när branden började. En av personerna (1) försökte att släcka brand i hallen, men misslyckades och sprang ut. Personen som genomförde brandsläckningsförsöket varnade den andra personen (2) att ta sig ut. Person (1) sprang till en närbelägen fastighet och larmade. Person (2) hoppade ut från ett fönster på andra våningen.

Vid framkomst

Strax efter när räddningstjänsten anlände, gick fönstret i balkongdörren förstuga våning två sönder. Räddningsledaren fick inte reda på att personerna hade lämnat huset. Rökdykarna sändes in för livräddning och invändig släckning. Lågor slog ut genom balkongfönstret, upp mot takfoten och vinden. Strax efter när rökdykarna gått in, kom beskedet att ingen var kvar i fastigheten. En cykel i trapphusets nedre del var svår att passera, p.g.a. att brandröken var tät. Cykeln hade kilat fast sig i trappträcket. Hur cykeln hamnat där, har inte gått att få fram. Branden var mest intensiv i förstuga och kapprum (se ritning). Branden släcktes och efterbevakning skedde. Kontakt med fastighetsägaren skedde också.

UNDERSÖKNING

Kriminaltekniker och undertecknad anlände brandplatsen kl. 13:30. Enligt släckningsledaren var entrédörren stängd, men inte låst. Den räddningsstege som är monterad och utfälld, hade räddningsledaren ingen uppfattning om. Han kunde ej säga om stegen var utfälld när räddningstjänsten anlände brandplatsen. Brandens intensitet har varit i området förstugan och kapprum. Brandstarten är vid dörren till vinden på golvet (se ritning). Golvbräderna har räddningstjänsten sågat för att frilägga och att komma åt trossbotten. Branden har gått ut via balkongdörren och upp i takfoten till vinden. Flera brandhärddar vid vindens ytterkanter har brandskador. Branden blir en så kallad skorstenseffekt. På grund av ett öppet trapphus och ett schakt upp till ett takfönster.

Det finns två lägenheter på våning två en trappa. Lägenheten två (tre) rum och kök, har dörren från kapprummet varit på glänt ej stängd. Övriga dörrar har varit stängda men ej låsta till lägenheten. Matrummets vägg vid garderoben (se ritning) finns en TV som har brand- och smältskador, övrigt i rummet finns det lite brand- och smältskador. I rummet fanns ett Biljardbord. Dörren till sovrummet var stängt, person (2) hoppade från fönstret. Dörren till vinden har varit stängd och låst. Dörren till lägenheten ett rum och kök var stängd och låst. Mycket lite brand- och värmeskador men rökskador.

SPRIDNINGSRISK

Brand- och rökspridning till hela fastigheten förelåg. Om inte personerna hade vaknat, hade de med stor sannolikhet omkommit. Brandspridning till övriga fastigheter är inte troligt. Vid brandtillfället

var det vindstilla enligt räddningsledaren.

SLUTSATS

Brandstartsområdet är beläget i kapprummet på golvet vid dörren till vinden. Kraftiga brandskador i förstugan och kapprummet. Brandstiftaren är okänd. Brand- och rökspridning till hela fastigheten. Brandspridning till övriga fastigheter är mindre troligt.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Att brandvarnarna har en konturerlig kontroll är mycket viktigt.