

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades till X-vägen. Larmet gällde soteld. Innan räddningstjänsten kom fram till platsen ringde en granne och talade om att lågor slog ut genom taket. Vid framkomsten 06:30:27 såg man att lågor slog ut vid sidan av skorstenen, förstärkning från station X beordrades och rökdykare trängde in för att försöka ta sig upp på vinden för att bekämpa elden. 06:53:23 rapporteras till SOS att hela vinden är övertänd. Branden bekämpades och räddningsarbetet avslutades klockan 11:29:24. Därefter bevakning av brandplatsen.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen visar att branden startat i anslutning till skorstenen, tidigare på kvällen hade man eldat i en nyinstallerad vedspis. På vinden kunde konstateras att rökgången som vedspisen var ansluten till hade en öppning strax ovanför vindens trossbotten. Denna öppning verkar ha varit endast överputsad eller inte tätad alls den var hur som helst helt öppen vid undersökningen. Genom detta hål i muren har gnistor fallit ut på vinden och antänt denna. Kontaktade sotare i X-stad för att få reda på om muren och anslutningarna var besiktigade och provtryckta, så var dock inte fallet (se besiktningens utlåtande).

SPRIDNINGSRISKER

Stor risk för brandspridning till hela fastigheten, skulle detta inträffa är risken stor för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa.



Genombränningen sedd från köket.