

UTVÄRDERING - ERFARENHETER

Dold kontakt ovan innertak i varuhus orsakade kraftig rökutveckling i lokalerna. Kontakten försörjde takbelysning placerad i undertaket. I den övre kontaktanslutningen kan ses att en stickpropp suttit i även i denna och att barnsäkringen smält fast i öppet läge. 0-kabeln till denna anslutning har gett glappkontakt med ljusbåge och brand som följd. Urfasningen i ytterhöljet är ej fackmannamässigt bortklippt, vilket kan ha medfört "dragning" i ledaren med glappkontakt som följd.

