

OBJEKTET

Bostadshus till en lantgård ca. 11 km. från brandstationen i X-stad och ca. 24 km. från brandstationen i Z-stad. Bostadshuset är bebott av ett äldre par med tillhörande lantgård. Uppvärmning för huset består utav jordvärme samt att man eldar i en kökspanna i husets första vån.

HÄNDELSEN

Mannen i huset satt i tv-rummet på första våningen och hörde hur det knastrade från andra vån. Han gick upp för att kontrollera och när han öppnade dörren till sovrummet, rök det häftigt från rummet. Han stängde dörren snabbt och sprang ner för att larma rä-tjänsten. Sedan gick han utanför huset för att kontrollera om han såg något utifrån. Det fanns två brandvarnare på övervåningen, men dessa har inte löst ut i detta läget. Han har en pulversläckare 6 kg. i huset, men vågade inte använda denna, eftersom det var så mycket rök på övervåningen. Andra vån. har två trapphus där dörren från sovrummet stod öppen ut till det trapphuset där ägaren inte sprang upp för att kontrollera. Eftersom gården ligger i norra delen av kommunen, finns avtal med rä-tjänsten i en annan kommun som var första styrkan på plats. Dessa gjorde inträngning från trapphuset där dörren stod öppen till övriga våningsplanet. Styrkan släckte snabbt av branden, och när rä-tjänsten från Z-stad kom till platsen ca. 6 min. efter påbörjades rökventilering.

UNDERSÖKNINGEN

Vid brandutredningen så fastslogs brandstarten vid dubbelsängens huvudända. Elrelaterad brandstart uteslöts i tidigt skede. Vid vidare utredning visar det sig att brandstarten har varit i den tilltäppta ventilationskanalen i murstocken som har varit precis ovan huvudändan vid dubbelsängen. Man har monterat tretex-skivor på väggen när man byggde på en andra våning på huset under 40-talet. Ägaren har eldat i kökspannan, och rökkanalen ligger intill den sk. vent.kanalen. Se foto. När glöd från skorstenen ramlat ner i "vent.kanalen" så har det antänt tretex-skivan, som antänder väggen och delar av tretex-skivan ramlar ner i dubbelsängen. Se foto.

Sotaren har provtryckt skorstenspipan till kökspannan, och den har inte varit tät mot en utav dom andra vent.kanalerna. Mot aktuell vent.kanal har den varit tät. Sotning har skett två gånger årligen av skorstenen.

BRANDORSAK

Brandens orsak är att ägaren har haft soteld som han inte har observerat. Skorstenens mellanväggar har inte varit uppmurat ända upp till skorstenskronan. Det har legat ett galler på skorstenen för skydd mot fåglar, som gjort att när stora flagor med glöd från sotelden har kommit upp från pipan har dessa ramlat ner i den sk. ventilationskanalen. Denna glöd har antänt tretex-skivan som har varit uppsatt framför ventilationskanalen och på väggen. Tretex-skivorna på väggen har fattat eld samt del utav dessa ramlat ner i sängen. Se foto.