

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Skorstensbrand.

OBJEKT

Fastigheten är byggd 1980. 1 och ½ plans byggnad med vind och källare. Bärande stomme och bjälklag är av trä. Fasaden är stående träpanel och taktäckningen är tegelpannor. Brandvarnare finns i fastigheten.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Ägaren skulle lägga in mer ved i pannan, då upptäckte han att det var dåligt drag i pannan och mycket sot på pannluckans insida. Sedan märkte han att det lät konstigt från murstocken. Han gick ut och tittade på skorstenen, då såg han att det slog lågor från skorstenen. Han ringde 112 och larmade, återvände till pannummet. Då såg han att sotluckan var röd av värme.

Vid framkomst

Styrkledaren skickade en brandman med sotarlåda till skorsten. Han släppte ner lodet i den aktuella skorstenspipan, för att den inte ska tätna. I pannrummet minimerades branden i pannans eldstad. Öppning av sotlucka för rensning och kylning. Värmen steg inte under sotelden vandrade uppåt i skorstenspipan. SL talade om att eldningsförbud råder tills sotaren har provtryckt skorstenen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. ca 11:00. En modulskorsten av X med en rökkanal av pimpsten och hölje av leka, ytterdelen av tegel. Uppgifter från ägaren satt sotelden långt ned i skorstenspipan, ungefär i höjd med köket. Skorstensmuren i köket mättes till ca 800C och steg något efter att räddningstjänsten lämnade fastigheten. Sotaren har varit och sotat den aa-aa-aa. Det finns ingen ackumulatortank till pannan. Pannan eldas med långved Max 1,20 meter, normalt är ca 1 meters blandved. I pannrummet förvarades veden inte på betryggande sätt, avgränsning till veden saknades.

SPRIDNINGSRISK

Liten brandspridning om pannan får ”bakslag”.

SLUTSATS

- Skorstenen är en modulskorsten.
- Pannan är märke X (identifierat märke). Tillverkningsår 1980.
- Bränsle: blandved ca 1 meter lång.
- Sotelden satt i höjd med köket.
- Temperaturen på skorstensmuren vid köket var ca 800 °C och steg något efter att räddningstjänsten lämnade fastigheten.
- Inte betryggande vedförraring.



Konvektionsdelen var nästan igensatt av sot och slaggprodukter. Askluckan var röd av värme vid upptäckt