

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till SOS om rökutveckling i flygelbyggnaden på gården X klockan 21:24. Fastigheten är byggd i mitten av 1700-talet och har stort byggnadshistoriskt värde. Fastigheten innehåller museum X. Första styrka på plats klockan 21:38 vid framkomst brand i fastighetens södra gavel samt vindsvåningen. Nästa styrka kom till platsen 21:43. Utvärdig släckning samt rökdykare in i byggnaden för att dämpa branden. Under tiden bar brandmän samt närboende ut inventarier från undervåningen som inte var brandpåverkad. Branden släcktes så småningom ned och bevakning samt restvärdesräddning vidtog.

UNDERSÖKNING

Branden har startat på fastighetens södra gavel på byggnadens utsida, på grund av överledning i en "kulokabel" som var fäst med 3 tums spik under bottenbjälken på fasaden. Fastigheten består av liggande timmerstomme med påspikad stående brädfodring. Branden har troligen legat och pyrt under en tid för att sedan sprida sig mellan stommen och brädfodringen via luftspalt till ett fönster på vindsvåningen. Branden har via fönstret spridit sig vidare till hela vindsvåningen som är helt avbränd. Vid brandställen var ingen hemma i fastigheten. Vindsvåningen är helt avbränd, på bottenvåningen finns en del brandskador och stora vattenskador, källaren totalt översvämmad.

ERFARENHETER

Byggnaden hade inbrottslarm hade detta varit kopplat till rökdetektorer hade man troligen fått en tidigare upptäckt. Eller varför inte satsa på ett fasadlarm.

SPRIDNINGSRISK

Risk finns för rökspridning till intilliggande byggnader, risk för brandspridning till intilliggande byggnader genom strålning eller flygbränder.



Branden spreds till vindsvåningen genom fönstret som fanns på gaveln



Västra sidan av byggnaden, branden var svårsläckt p.g.a. till och ombyggnader, branden spreds i mellanväggarna.