

HÄNDELSE

Då fastighetsägaren kom hem vid 18:15 tiden upptäckte de att rök sipprade ut på 1:a våningen. Räddningstjänsten larmades och räddningstjänst kom fram till platsen klockan 18:34:38, samtidigt hade räddningstjänsten i stad X larmats till platsen som förstärkning. Rökdykare skickades in i fastigheten som var totalt rökfylld, ingen brand kunde upptäckas vid inträngandet, men efter en stund fann man att det brann i en garderob i hallen på nedre botten. Branden släcktes ner och fastigheten ventilerades. Där efter fick man söka efter dolda glödbränder och delar av golvet fick sågas upp. Stad X:s räddningstjänst stannade kvar på platsen för bevakning fram till klockan 00:31:50

UNDERSÖKNING

Undersökningen ägde rum den xx-xx-xx av undertecknad tillsammans med NN näpotekniker. Vi kunde konstatera att branden hade startat i en garderob på nedervåningen. I garderoben hade det funnits en hel del kläder samt viss städutrustning, innehållet i garderoben hade länsats ut under släckningsarbetet och låg i en hög på gården. Belysning i form av en naken glödlampa hade funnits i garderoben, samt ett trefas motorskydd till en vattenpump. Kläderna i garderoben hade ingen kontakt med glödlampan. Brandbilden visade att djupaste bandskadorna fanns vid den plats där motorskyddet varit fastsatt. Sökte efter motorskyddet i brandresterna som lämpats utomhus, men vi kunde inte hitta detta. Vid kontroll av ledningarna i garderoben syns skador på den del av ledningen som kommer från elcentralen till motorskyddet, ledningen från motorskyddet och till pumpen uppvisar inga skador. Vår bedömning är att branden startat genom en eller flera ljusbågar i motorskyddet.

SPRIDNINGSRISK

Risk finns för brand- och rökspridning inom fastigheten, branden skulle även kunna spridas till uthus på fastigheten genom flygbränder eller strålningsvärme.