

HÄNDELSEN

Larm inkommer via 112 om rökfylld garagelänga för 10 personbilar klockan 07:41. Vid räddningstjänstens ankomst visare det sig att röken kommer från ett soprum vilket är sammanbyggt med garagelängan. Branden släcktes med rökdykare. Brandspridning hade skett till 3 plastkärl som sopor hanterades i. Inga övriga skador kunde påvisas.

UNDERSÖKNINGEN

Brand i soprum som är hopbyggd med ett 10 bilars parkeringslänga. Soprummet var byggnadstekniskt avskilt mot själva garageplatserna. Soprummet avskilt i EI 30 med plåtklädd insida. I soprummet fanns fyra modeller större sopkärl på hjul vilket var tömda dagen innan branden. Endast mindre mängd hushållssopor i kärlen. I taket sitter en täckt lysrörsarmatur med två lysrör. Det borte lysrörsfästet helt nedsmält, droppande brinnande plastdetaljer från lysröret hade antänt soporna i kärlen. Bottnar på tre av kärlen brandpåverkade/genombrända. Okänt enligt Brf:s representant om lysröret har blinkat eller varit helt.

SLUTSATS

Branden har börjat i lysrörsarmaturens ena lysrörshållare, brinnande plastdetaljer har droppat ner och antänt soporna. Hade det funnits mer sopor i kärlen hade brandbelastningen ökat avsevärt men troligen ingen risk för brandspridning då soprummet var avskilt enligt gällande regelverk.

ERFARENHETER

Återigen har ett lysrör orsakat brand. Hade skyddskåpan varit av glas och inte plast så hade kortslutningen/branden inte fått någon vidare spridning.

ÅTGÄRDER

Lysrörsarmaturer som finns i utrymmen med lättantändligt material borde utföras så att eventuell brand inte kan fortskrida.