

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bostadshus den xx-xx-xx klockan 10:32.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten, och NN, polisen. Den yy-yy-yy klockan 14:30.

OBJEKTET

Äldre bostadshus i två plan på en jordbruksfastighet. Huset är tillbyggt med ett garage och verkstad. Byggnaden helt i trä med plåttak. Hela bostadsdelen var nyrenoverad, den var nästan klar för inflyttning. Intill huset finns en ladugård med kor. I huset bor en person. Herr B. Det är sonen till herr B. som äger fastigheten.

HÄNDELSEN

B. stod och skar i en plåt med en kaprondecell utanför verkstaden som är i samma byggnad som bostadshuset. Gnistorna från rondellen antände några halmbalar som förvarades ett par meter från byggnaden. Ett stort antal halm- och höbalar förvarades intill huset. Han gjorde ett släckförsök med en handbrandsläckare men kunde inte släcka branden. Räddningstjänsten larmades. X-by och Y-by deltidsavdelningar larmades, samt förstärkning med befäl och personal från X-stad. När de anlände brann det i husets ena yttervägg, vindan samt i yttertaket.

Branden spred sig snabbt i huset. Trots släckning med både vatten och skum kunde byggnaden inte räddas, hela huset brann ner till grunden. Delar av lösöret kunde räddas.

UNDERSÖKNINGEN

Nästan hela byggnaden har brunnit ner. Det som är kvar är en del av garaget och verkstaden. Ovanpå verkstadsdelen fanns en altan, den är delvis kvar men har rasat ner. Branden har börjat på utsidan av huset. Nertill på den ena långsidan har det börjat brinna. Branden har spridit sig uppåt efter väggen och in under taksprånget och in på vindan. Herr B: s egna uppgifter är att han stod utanför verkstaden och körde med en kaprondecell i en plåt. Gnistorna från denna antände några halmbalar som förvarades ett par meter från husväggen.

Branden i balarna spred sig till husväggen och upp mot taksprånget och vindan. Undersökningen styrker den teorin. Halmbalarna fanns ca 1,5-2 m från väggen. Det fanns en presenning ovanpå balarna, men gnistorna har troligen sprutat på bälarnas nedre del och antänts. Halmbalarna har troligen brunnit ett tag innan herr B. upptäcker det.

SPRIDNINGSRISK

Det bedöms inte vara någon spridningsrisk till närmaste byggnad, en ladugård ca 24 m från bostadshuset.

SLUTSATSER

Branden har startat på husets utsida. Några halmbalar har antänts. Trolig brandsorsak är heta arbeten, gnistor från en kaprondecell.

ERFARENHETER

Heta arbeten på fel plats eller Varför förvaring av halmbalar så nära bostadshus/verkstad?