

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Larm om brand i kök, adress X, Z-stad.

Larmet inkom måndagen xx-xx-xx, kl. yy.yy.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Jan Nordin var på plats innan brandstyrkan lämnat densamma.

Polisen gjorde ingen undersökning, då misstanke om brott ej förelåg.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Villa i 1,5 plan, uppförd 1979. Vardagsrummet utbyggt under "joddlarbalkongen". Nuvarande ägare, MM och AA, tillträdde 1995. Handbrandsläckare, anskaffad på en villamässa, förvarades stående i städskrubb på övervåningen. Brandstege för utrymning i en garderob, också övervåningen. Tre st brandvarnare, dock ingen i köket.

Mekanisk ventilation med central fläkt på taket. Fläkten regleras från kökskåpan.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

MM hade åkt till arbetet kl. xx.xx, flickorna (födda -90 och -92), var på väg till skolan. Kvar hemma var AA och BB (född -96). AA är på toaletten och gör sig klar, då BB säger att det ryker i köket. Hon säger att det nog bara är soldis. Efter någon minut säger BB att det luktar rök. AA gör sig klar, och när hon kommer ut i köket ryker det i vinkeln mellan vägg och tak. Hon ringer direkt 112, men kommer inte fram. Hon skärras, mer rök, sedan eld, hon ringer igen, och skriker att det brinner på adress X. Förstår inte frågan om det är i Z-stad, självklart för henne, och tycker också det tar lång tid innan brandkåren kommer. Från utalarmering till framkomst tar det 3,5 minuter, enligt både insatsrapport och SOS Alarm.

Räddningsinsatsen avslutas efter en timmes arbete, sedan vidtar utvädring av röklukt. Kl. zz.zz lämnar jag platsen, efter att som sista åtgärd hjälpt MM att komma i kontakt med försäkringsbolaget.

UNDERSÖKNING

Flätkåpan vid spisen hade demonterats av brandstyrkan.. Skåpen på sidorna är brända endast i överkant. Väggen bakom uppvisar s.k. brand-V, med spetsen pekande ned bakom platsen för kåpan. Elledningar hängde ned, och enligt MM måste de ha varit till den potentiometer han reglerade fläkthastigheten med. Han visade platsen där vredet suttit, men trådarna räckte inte upp dit. Reglaget MM använde finns kvar, och ledningarna som hängde synes sammankopplade, men bara något sammansmält vred eller dosa finns kvar runt kopplingen. Själva spisfläkten sattes igång och stängdes av medelst glasluckan i framkant, och det torde betyda att något reglerade den fläkten, ihopkopplat med den mekaniska ventilationen. Jag har sökt få kontakt med berörd ventilationsfirma, men inte lyckats. Namnet återfanns i en "huspärm" makarna övertagit i samband med husköpet.

SPRIDNINGSRISK

Utan den korta insatstiden hade branden spridit sig till resten av byggnaden.

SLUTSATSER

Branden har startat bakom fläkten, i något som hör ihop med ventilationen.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Inga särskilda förslag för att förhindra liknande händelser.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.