

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING:

Polismyndigheten begär assistans vid utredning av båtbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV:

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och tekniker MM från polisen, AA, BB från SKL.

BESKRIVNING AV OBJEKTET:

En båt av typen märke X byggd i trä. L. 16,65 m B. 4,82 m. Båten har används till charterturer med mat, även övernattnig.

HÄNDELSEN:

Är en förbipasserande person som rastar sin hund som upptäcker att det ryker från båten, går först hem, larmar sedan räddningstjänsten. Vid ankomst ryker det från båten. Ingen person kommer till skada. Hänvisar till insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN:

Inleds xx-xx-xx. Där en okulär översyn göres utifrån, vi kan se två sotskador runt två av båtens 12 st. ventilationsfönster. Ett fönster i mot fören, ett fönster akterut. Nästan alla ventilationsfönster står på glänt. (Enligt ägaren för ventilation skall fungera bra) Vi går ombord på däck där styrhytt, kök, salong m. matplats och akterdäck där det finns matplats. Styrhytt, kök och salong har sot och värmeskador. När vi går ner under däck så möts vi av större brandskador. I korridor utanför hytterna syns ett tydligt nollplan. Hytterna har plats för 6 st. gäster och så besättningen. Det finns även två separata motorrum om var sida av korridoren. Dessa utrymmen har släcksystem (släckmedel halotron) som kan utlösas manuellt eller genom detektorer. I det här fallet har de löst ut. De skador som finns runt det ventilations fönster mot fören har lindriga skador i utrymmet som används som förråd, dels runt själva fönster sedan i några plastbackar innehållande bl.a. verktyg och hylla. Den branden har självslocknat. Hytten innanför det akterut placerade ventilations fönster är i stort sett utbränt, hytt dörr genombränd, innertak sönderbränt, i övrigt stora kolningsskador. Innertak i korridor utanför hytten är sönderbränt. I hytten finns det plats för två personer, i dessa kojor har legat skumgummimadrasser som rökdykare har lämpat ut på kaj, dessa är kraftigt nedbrunna. Hytten längst akterut har sot och till vissa delar brandskador. Av brandbilden att döma så har båten två separata brandhårdar, dels förråd i fören babord sida sedan hytten akterut babord sida. Branden från hytten akterut har sedan spridit sig förut i korridor och till viss del hytten längst akter ut. Bilden talar för att branden är anlagd. Vi tar brandrestprover från madrasser och lister från hytt, från förrådshytten tar vi från lister runt ventilationsfönster.

SLUTSATSER:

Efter svar från SKL så har man hittat spår av tändvätska i proverna. Kan då konstatera att branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISK:

Har funnits till hela båten.