

SAMMANFATTNING-ERFARENHETER

När man gör brandskydds kontroll och får anmärkningar skall man åtgärda dessa.

Ägaren har fått en etta som anmärkning, kanske att det bör vara tvåa, för att efterkontroll skall göras.

En fungerande sprinkler förhindrar att en sådan här brand uppstår. Lucka till utvändig behållare för spån förhindrar onödigt syre om det ändå sker en brand.

OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING

Beskrivning av objektet

En handelsträdgård som ligger 8,3 km. från deltidstation X och 22 km. från Z-stads heltidsstation. Gården består av ett bostadshus i trä samt en liten ladugård. Ägaren bedriver en handelsträdgård med fyra större växthus. Det aktuella pannrummet är hopbyggt med ett av växthusen och förser växthus och bostadshus med värme och varmvatten. Värmeanläggningen eldas med spån och flis, mestadels spån.

Händelsen

När ägaren vaknade på morgonen kände han röklukt och tittade ut från fönstret. Då såg han att det slog lågor ut från pannrummet som ligger ca. 20 meter från bostadshuset. Han ringde räddningstjänsten samt sprang ut med en handbrandsläckare för att göra ett släckförsök. Detta misslyckades. Deltidskår X och Z-stads heltidskår larmades till adressen. Under tecknad var rä- ledare och bor ca. 12 km. från objektet. Deltidskår X och jag var framme samtidigt, då var pannrummet övertänt samt att det började sprida sig till växthuset som ligger vägg i vägg. Branden var under kontroll på bara några minuter. Z-stads heltid var ca. 6-7 min. senare på plats.

UNDERSÖKNING

Omständigheter

När jag senare gjorde en undersökning av branden kontrollerade jag om sotning och brandskydds kontroll var gjorda. Brandskydds kontroll var gjord den xxxx-xx-xx med ett antal anmärkningar.

Sotning utföres 3 ggr./ år. Värmeanläggning består utav en panna (identifierat märke) för spån och flis. En stor silo för spån fanns utanför med en kulvert in till pannan.

En större behållare från silon in till pannan fanns men utan lucka. Kulverten som skall ha sprinkler var bortkopplat. Detta har ägaren fått anmärkning på brandskydds kontrollen utan att åtgärda.

Jag kontaktade sotarmästaren och bad att han följde med ut till objektet.

Samtal med ägaren om anmärkningar gjordes av sotarmästaren.

Enligt sotarmästaren bör man inte elda i så stora anläggningar när utetemperaturen är så behaglig som på våren. Pannan går på underhållsfyr och det kan lätt bli tillbakabrand. Detta är ju sprinkler till för att förhindra.



Lucka till spånbehållare saknades