

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polismyndigheten begär assistans vid utredning av lägenhetsbrand i Z-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström och från polisens tekniska rotel Kjell Gustavsson.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ett flerfamiljshus om två våningar. Källare saknas, vindsutrymme finns. Stomme och bjälklag bestående av trä. Yttre beklädnad består av träpanel. Taket är beklätt med plåt. Byggnaden består av två entréer. Bottenvåningen har 2 st. lägenheter och på övervåningen är endast en lägenhet. Den drabbade lägenheten består av två rum och kök. Har en beklädnad av gips.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 01:17

Framkomst Kl: 01:26

Larmstyrka Z-stad deltid 1+5 man och X-stad heltid 1+5 man

Före ankomst

Är innehavaren som larmar via SoS om att det brinner. Samtliga lägenhets innehavare finns då kvar i byggnaden. Den som larmar varskor grannen på bottenvåningen och ser till att få ut denne genom ett fönster. Innehaver från övervåning kommer ner och ser till att övriga i familjen tar sig ut. Denna familj kan hysa in sig i grannhus. Den drabbade lägenhetsinnehavaren berättar själv hur denne har vaknat av branden sedan tagit sig ut och hjälper grannen.

Vid ankomst

Så sätts rökdykare in av deltid till den drabbade lägenheten. När heltid anländer sätts rökdykare in till övervåning för att kontrollera så inte branden spridit sig vidare där var dock ingen brand däremot rökfyllt. Öppnade upp fönster. Under tiden har deltidens rökdykare släckt den drabbade lägenheten. Sedan undersöktes bottenvåningen med värmekamera för att kunna konstatera att inte det förelåg någon dold spridning. Grannen på bottenvåning tas omhand av ambulanspersonal. Den drabbade lägenhetens innehavare är oskadd. Familj på övervåning är inte skadade.

UNDERSÖKNING

Inleds Tisdag kl. 10:30. Vi genomför en rundvandring kring och i huset.

I den drabbade lägenheten så ser brandbilden enligt följande. Där en klädgarderob, sovrum, hall och entréhallen utanför lägenheten är kraftigt brandskadat. Kök och vardagsrum har kraftiga sot och värmeskador. När branden har upptäckts så har lägenhetsdörren lämnats öppen och branden kan sprida sig till entré hall. Grannens lägenhetsdörr är också brandskadad. Hallen i grannlägenheten har sotskador. I klädgarderoben / kammare (ca 130 cm. B. 90 cm. dj.) som vi fått indikationer på att branden startat i p.g.a. strykjärn (enligt den innehavaren) har vi låga brandskador ända nere vid golv, utanför garderoben så kan man skönja ett brand-V. Vi kan hitta två st. strykjärn (tas omhand av polisen) de är ej anslutna till något el-uttag, som för övrigt inte finns i garderoben. Enligt anmälaren skulle denne ha strukit tidigare på sena kvällen sedan ställt in strykjärnet i garderoben, men värmen från detta ska inte vara tillräckligt för att starta branden. Den el som finns är en lampa i tak och strömbrytare, som är brandpåverkad på undersidan. Garderobsdörren har varit stängd vid brandstart. Då den ligger bredvid i sovrummet och övre halvan är bort brunnen. I sovrummet och hallen finns ej så låga brandskador. Primärbrandplatsen är garderoben. Vi tar

brandrestprover från garderoben som sändes in till SKL. Vi kan inte finna någon naturlig brandorsak. Att strykjärnet skulle kunna orsaka branden är mycket tveksamt för att inte säga omöjligt.

Märkligt är också att innehavaren säger sig ha varit i sin säng vid upptäckt av branden men enligt brandbefäl på plats så syns inga skador alls. Ser man på omfattningen av brandskadorna så skulle innehavaren vara skadad. Säger också att han inte har några brandvarnare, vi finner två st. utan batteri en har suttit i hallen en i vardagsrum.

SPRIDNINGSRISK

Har funnits till hela huset och så småningom även grannhus mitt över gatan, det låg i vindriktningen med en vindstyrka på ca. 6 m/s. Sedan finns det även byggnader på närmare håll, grannhus ca 4 m.

SLUTSATSER

Orsaken till branden kan inte fastställas. Svar från SKL som säger att man funnit spår av terpentener, men det går ej att säga om det härrör från de trälistor som skickades in eller om det är från brandfarlig vätska. Vi finner inga naturliga orsaker till brand start.

ERFARENHETER, FÖRSLAG

Det jag kan konstatera är att beklädnaden med gips i lägenheten har hindrat brandspridning till övriga delar av huset. Den spridning som skett är tack vare öppnade dörrar.