

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand i ensligt beläget torp xxxx-xx-xx kl 06:40

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

yyyy-yy-yy av kriminaltekniker NN och Tommy Broholm, X:s
Räddningstjänstförbund

OBJEKTET

Äldre torp, undervåningen byggd på 1700-talet, därefter till och ombyggt i omgångar. Ingen fast elanslutning till fastigheten, däremot förberett för inkoppling av externt elverk, dock ej kopplat vid aktuellt tillfälle. Huvudsaklig värmekälla, 3 st vedeldade kaminer/ spisar. Dessutom två gasolrivna kaminer. Belysning och kylskåp drevs av 6 st 70 Ah bilbatterier, som laddades via solfångare. Se foto nästa sida. Dessutom fanns det 6 st P 11 och 2 st P40 gasolflaskor av tyskt fabrikat i ett tillbyggt förråd på baksidan av huset. Tillstånd för förvaring saknades.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Familjen, man och hustru , kommer från Tyskland på eftermiddagen dagen innan branden, eftersom huset stått tomt en längre tid utan värme, eldar dom enligt egen uppgift rejält i samtliga spisar för att få upp temperaturen och få ut fukt. Senare på kvällen åker de till en granne för att äta middag. När de kom tillbaka vid 23-tiden, lade de på mer ved i spisarna och gick till sängs. På morgonen hör de misstänkta ljud från övervåningen och upptäcker att det brinner, de lämnar då fastigheten och larmar räddningstjänsten. Räddningstjänstens instats : se insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kunde solcellerna och batterierna uteslutas som brandstiftare, även gasolkaminerna kunde med största sannolikhet uteslutas. Brandbilden och startområdet tydde på en spricka i murstocken i skarven mellan över och undervåningen. Murstocken var på undervåningen murad av vanlig gråsten, för att sedan skarvas på med tegel när övervåningen byggdes på i ett senare skede.

ERFARENHETER

Fastigheten saknade, så vitt undersökningen visade, brandvarnare, vad som väckt de boende är att frun i huset behövde gå på toaletten. Ibland har man tur.