

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Husbrand V-stads Skola, X-stad.

OBJEKT

Fastigheten i tre plan är byggd 1897 och har renoverats samt ombyggt invändigt för olika verksamheter. Fasaden är stående lockpanel i trä, taktäckning är betongpannor. Finns en halv källare. I dag finns på nedre plan en lägenhet och en verkstad för elektronik. Plan två är förråd och ett lunchrum. Plan tre är förråd. I lägenheten finns brandvarnare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Husbrand V-stads Skola, X-stad

Larmtid: kl. 18:23

Framkomst: kl.18:40

Larmstyrka:

SLD-4 BmD Z-stad

SL-4 Bm W-stad

Ambulans

SL-4 Bm U-stad på brytpunkt P-stad

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm med automatik från Z-stad och W-stad samt U-stad åker till brytpunkten P-stad. En personal var inne i elektronikverkstadens område för att dricka vatten från ett trinetkök, med en väska hängande runt halsen och gick därifrån sedan. Lägenhetsinnehavaren befann sig i badrummet efter en cykeltur kl. ca 18:20. Då hörde lägenhetsinnehavaren att brandvarnaren aktiverades i ett rum. Lägenhetsinnehavaren gick och kontrollerade varför brandvarnaren tjuiter. Lägenhetsinnehavaren kände röklukt som kom från elektronikverkstaden. Lägenhetsinnehavaren trodde att en dator var under reparation och som var påslagen som det har hänt något med. Lägenhetsinnehavaren klädde på sig i all hast och gick ut för att kontrollera elektronikverkstaden. Vi dörren såg det konstigt ut och lägenhetsinnehavaren kände röklukt. Lägenhetsinnehavaren öppnade dörren och kikade in, då såg han att det brann utanför toaletten där trinetköket stod. Lägenhetsinnehavaren stängde dörren och ringde 112 för att larma.

Vid framkomst:

Stationen Z-stad var först på platsen. Inriktning blev att rökdykarna genomförde en inträngning och hittade brandhärden på ett trinetkök och ett överskåp. Branden släcktes och brandgaserna ventilerades ut med hjälp av fläktar. BRT överlämnade brandplatsen till lägenhetsinnehavaren.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xxxx kl.11:30.

Branden har startat med en påslagen spisplatta, den lilla som sitter innerst. Enligt rökdykarna var strömställaren på läge sex. Ovanpå spisplattan har en elektriskt kaffebryggare stått, stickkontakten var ansluten i vägguttaget som hade timer. Spisplattans värme har antänt kaffebryggaren och överskåpet. Troligen har den anställde kommit åt strömställaren på trineten med väskan som hängde runt halsen. Brandskador där trineten står, sedan finns sot och rökskador i elektronikverkstaden samt lägenheten har sot ock röklukt.

Undertecknad har inte varit i lägenheten.

Trinetkökets prestanda:

Fabrikat: Atlas

Modell: ASD 105

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, finns liten risk för brandspridning till:

- Området där trinetköket fanns, väggen hade ett ytskikt med gips

och glasfiberväv.

- Branden hade sannolikt självslocknat på grund av syrebrist.
- Rök- och sotskador finns mer och mindre i hela fastigheten.

SLUTSATS

- Trinetkökets strömställare till lilla spispattan som är innerst, var aktiverad på läge sex.
- Trinetkökets modell saknar timer.
- Kaffebryggaren har antänds av spispattans värme.

FÖRKORTNINGAR

BRT = Räddningstjänsten

IL = Insatsledare, Räddningsledare

SL = Styrkeledare heltid

SLD = Styrkeledare deltid

Bm = Brandmän

BmD = Brandman deltid

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson

Brandinspektör