

Brand i lägenhet i parhus

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenheterna i området är ett specialboende.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten X-stad, polisen Arne Sjödin X-stad.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Den ena av två sammanbyggda lägenheter i ett fristående enplanshus utan källare. Huset byggt i trä med plåttak. Ca 5,6 m från huset finns ett likadant hus. Mellan husen står ett förråd/soprum. Avståndet mellan hus och förråd är ca 1,4 m. Varje lägenhet är på ca 25 m². De har ett litet pentry, vardagsrum /sovrums och dusch/wc. Det bor en person i varje lägenhet. Huset är byggt år 1969 men det har renoverats några gånger. Det har tidigare brunnit i grannhuset.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En person som passerade huset på X-vägen såg att det rök från huset och att det slog ut lågor från den ena gaveln. Han larmade räddningstjänsten. När de anlände brann det i den ena lägenheten och branden hade spridit sig till vinden som är gemensam för båda lägenheterna. Insatsen inriktades i första hand på livräddning i de båda lägenheterna. I den brinnande lägenheten fanns ingen person. Den andra lägenhetens entrédörr öppnades och lägenheten genomsöktes, ingen person fanns kvar i den. Branden begränsades till den ena lägenheten tack vare en mycket bra insats.

UNDERSÖKNING

Lägenheten är helt utbränd. Allt är brandskadat, från golv till tak samt vind och yttertak. Lägenheten är tom på möbler, det finns inget lösöre i den. Ytterdörren var vid räddningstjänstens ankomst stängd men olåst. Det finns inga elektriska apparater eller förbrukare i lägenheten förutom det fasta värmesystemet som är direktverkande el, samt belysning och ett trinettkök med spisplattor. Ingen av spisplattorna har varit påslagna. El-elementen finns i WC, hallen och i vardagsrummet/sovrumsrummet. Ingen har bott i lägenheten den senaste tiden. Undersökningen visar att branden har börjat på golvet till vänster om entrédörren. Golvet, som är en 22 mm spånplatta, har brunnit igenom på en yta ca 50 x 40 cm. Ytan delas av en golvbjälke. Vägg mellan hall och WC har brunnit bort helt, endast rester av dörrkarmen är kvar. Innertaket har brunnit igenom och branden har spridit sig till vinden. Ytterväggen har brandskador från insidan och utåt. Det har brunnit hål i ytterväggens träpanel. Brandskadorna på väggens träreglar och takstolar tyder på att branden pågått en längre tid innan den upptäcktes. I startutrymmet har inte hittats något som skulle kunna självantända. Inget som skulle kunna orsaka ett tekniskt fel har heller hittats. Inga heta arbeten har förekommit. Mycket talar för att branden är anlagd med uppsåt.

SPRIDNINGSRISK

Det var stor risk för brandspridning till intilliggande lägenhet och byggnad.

SLUTSATSER

Dörren till lägenheten var olåst vid brandens upptäckt. Branden har startat till vänster om entrédörren. Branden har pågått en längre tid innan den upptäcktes.

Branden är troligen anlagd med uppsåt.

FÖRSLAG

Det har tidigare brunnit i bostäderna i området, de har sprinklats vid renoeringen. Sprinkla alla bostäder nu. Vänta inte till de har brunnit.