

Lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Polismyndigheten begär assistans vid utredning av lägenhetsbrand i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars-Inge Wahlström brandutredare och polisens tekniker Kjell Gustavsson.

BEKSRIVNING AV OBJEKTET

Ett flerfamiljshus om två våningar. Stomme bjälklag i betong, takkonstruktion i trä med yttre beklädnad av tegelpannor. Fasadbeklädnad i tegel. Byggnaden har fem trapphus med vardera fyra lägenheter i varje trapphus. Den drabbade lägenheten består av två rum och köks pentry, är belägen på våning två.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 20:45
Framkomst K-stad deltid 1+5 och ett befäl från heltid.

Före ankomst

Är personer i grannlägenheten som känner röklukt i sin lägenhet. Larmar räddningstjänsten. Går sedan ut.

UNDERSÖKNING

Undersökningen inleds kl. 10:30 två dagar senare. Där vi synar utsidan till att börja med, kan då se att fönster på andra våningen ligger väldigt nära takfoten. Vid lägenhetsdörren kan man se att rökgaserna varit 3-4 dm. ner från taket. Brandbilden visar att de största brand- skadorna finns i köket, i övriga delar så som vardagsrum och sovrum har sotskador. Kan konstatera att branden börjat i köket kring spis och fläkt. När vi börjar röja bort saker från spis bl.a. rester av en kaffebryggare, smidesljustake och en antecknings kub (pappersblock) upptäcker vi att vreden till de två värmezoner inte står lika. Det ena vredet är ställt till vänster. Andra rakt upp. Funderar på om det kan vara så att plattan blivit påvriden. Vi går in i grannlägenheten för att kontrollera hur vreden står när inte spisen används. De står rakt upp. Vi tror då att det är plattan som blivit tillslagen och antänt bl.a kaffebryggaren och branden spridit sig vidare upp till fläkten och väggskåpen. Innehavaren berättar också, att innan man gick ut för en promenad hade plockat med smidesljusstaken vid spisen. Så möjligheten att vredet blev påslaget finns.

SPRIDNINGSRISK

Har förelegat till hela lägenheten. Vidare utvändigt till takfot genom fönster.

SLUTSATSER

Branden har startat genom att vredet till ena värmeplattan blivit påslagen.

ERFARENHETER, FÖRSLAG

Är många som råkar ut för detta och det har ju nu framkommit flera åtgärder mot det här, spisvakt, styrda av rökdetektorer, så spis slås ifrån.