

### **Sammanfattning - erfarenheter**

Ägaren vaknade och kände röklukt, brandvarnaren var nedtagen pga. fel och ej blivit ersatt!!! Vid uppbyggnaden av konstruktion "galten" omkring braskaminen har det troligen inte skett besiktning innan den doldes av takbeklädningen. Konstruktion i kombination med för kraftig eldning har gett värmeledning till brännbart material som börjat glöda, vid normal eldning kanske det aldrig blivit ett tillbud.

### **Händelseförlopp**

#### **Omfattning vid ankomst**

Glödbrand i tak vid skorsten i vardagsrum.

#### **Räddningstjänstens åtgärder**

Lokalisering av glödbrand med värmekamera, friläggning av glödbranden samt släckning.

#### **Brandförlopp**

Ägaren vaknade och kände röklukt, konstaterade glödbrand vid murstock i vardagsrum.

#### **Skadeomfattning**

Mindre skada på tak och balkar samt kraftig rökskada i hela huset.

#### **Spridningsrisker**

Överhängande fara för spridning till hela fastigheten, mindre risk för spridning till närliggande byggnader.

#### **Primärbrand**

Träkonstruktion omkring skorsten .

#### **Brandorsak**

Vid uppbyggnaden av konstruktion "galten" omkring braskaminen (kedyinsats) har det blivit ett veck med en tjocklek på ca. 2 — 3 cm i ingången till skorstenen. På skorstenen över vecket satt en bräda 1 "x 4" ca. 3 cm över vecket. Denna konstruktion i kombination med för kraftig eldning har gett värmeledning till brännbart material som börjat glöda och orsakat branden.