

SAMMANFATTNING

Automatiskt brandlarm inkom på torsdagskvällen, vid brandstyrkans ankomst konstaterades brand i ett allmänt kök en trappa upp. En rökdykare släckte snabbt av branden med en pytspump. Det fanns vid tillfället 14 inskrivna gäster på vandrarhemmet, det var dock bara en av dessa inne i byggnaden vid detta tillfälle.

1. ANDLEDNING TILL BRANDUTREDNINGEN

Syftet med brandutredningen var att: Fastställa brandsorsak
Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Brandchef NN
Denna rapport kommer att delges:
Personal inom Södertörns Brandförsvår Ulf Erlandsson, Statens Räddningsverk

2. BESKRIVNING AV OBJEKTET

En stenbyggnad i souterräng om fyra våningar. Byggnaden är uppförd omkring 1910. I bottenvåningen finns en gammal lantbod (museum) och vån 1 trappa innehåller föreningslokaler fn. PRO. De 2 översta våningarna inrymmer en vandrarhemsrörelse med 28 bäddar. Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm enl. SBF 110, senaste företagen revisionsbesiktning xxxx-xx-xx, ca tre veckor innan branden.

3. BRANDENS OMFATTNING VID UPPTÄCKT

Brand i gardin ovanför en brödrost som stod på fönsterbänken.

4. BRANDFÖRSVARETS ÅTGÄRDER

En rökdykare släckte branden med en pytspump (om ca 10 l vatten) under tiden som övrig brandpersonal lade ut slang och förberedde sig för en större insats. Rökdykaren drog ur två stickproppar ur timeruttagen, till brödrosten resp.vattenkokaren.

5. FAKTISKA BRAND- OCH RÖKSKADOR

Tack vare tidig upptäckt genom brandlarmet och snabb insats av brandstyrkan, inskränkte sig brandskador till diverse inredning och sopkärl i köket. En del sotskador fanns i köket. Övriga delar av byggnaden var oskadda.

6. FAKTISKA PERSONSKADOR

Några personskador har inte kommit till räddningstjänstens kännedom vid detta tillfälle.

7. UNDERSÖKNING

7.1. Brandorsak

Undersökning av brandplatsen har skett den xxxx-xx-xx av AA, BB kriminaltekniker från polismyndigheten och Sten Johansson brandutredare. Samtal har förts med Rökdykaren CC.

7.1.1. Upplýsningar och information

Primärbrandplatsen är fastställd till fönsterbänken och brödrosten.

7.1.2. Primärbrandplats

7.1.3. Undersökning av brandplatsen

Elundersökning

Ingen fördjupad elundersökning har vidtagits. Endast okulär besiktning företogs av elanslutna apparater på fönsterbänken, brödrost, vattenkokare och kaffebryggare. Brödrosten, som var kraftigt brandskadad, företedd inga tydliga tecken på att den skulle vara manipulerad. Brödrosten togs omhand av polisen för vidare undersökning.

Brandundersökning

Av brandbilden att döma har branden börjat i brödrosten. Att gardinen fattat eld genom uppvärmning från brödrosten får anses som klarlagt. Om förloppet uppstått genom olyckshändelse eller någon persons medvetna handlingar, gick inte att klarlägga vid utredningstillfället.

7.1.4. Brandorsak

Brännbart material har kommit i närheten och antänts av aktiverad, ansluten brödrost.

7.2. Byggnadstekniskt brandskydd

Det har inte funnits anledning att undersöka byggnadstekniskt brandskydd efter den här branden.

7.3. Allmänhetens agerande vid brandtillbudet

Det har inte funnits anledning att undersöka allmänhetens agerande efter den här branden.

8. BRANDFÖRLOPP

Gardinen har antänts av brödrosten. Sannolikt har det droppat brinnande plast från brödrostens hölje och delar av gardinen ned i sopkärnen, som stod placerade under fönsterbänken, så dessa har antänts.

9. SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats företagits från räddningstjänsten eller allmänheten förelåg spridningsrisk till byggnaden i övrigt.

10. ERFARENHET OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Att noggrant överväga placering av brödrost och anpassa övrig inredning så att det inte av misstag kan ske en antändning av gardiner, vilket hade varit fullt möjligt vid detta tillfälle.

Erfarenhet

Automatiskt brandlarm uppmärksammar snabbt om att brand uppstått i byggnaden vilket ger omgivande personer möjlighet att utrymma och ev. släcka en brand innan den blivit alltför omfattande.