

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i Squashklubbens lokal.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På lördagen kl 08.05, larmades räddningstjänsten om en brand i Squashklubbens lokaler. Vid räddningskårens framkomst, kl 08.08, var rutorna i skyltfönstret sönderpräglade av värmen och röken vällde ut från fönstret.

Branden har uppstått i entrén till Squashklubben. Entrén in till klubben består av 4 stycken dörrar. De två högra dörrarna utgör själva entrén och de två vänstra dörrarna är igenbommade och utgör något slags skyltfönster, (bild 1). Innanför dessa två sistnämnda dörrar har man byggt upp en träram på vilken man lagt plywoodskivor som underlag för skyltningen. På dessa skivor har man sedan haft skyltningen, bestående av bl a racketar och annan utrustning för squashspel samt juldekorationer, som vadd och en 6 volt ljusslinga.

UNDERSÖKNING

Branden har börjat i hörnet mellan glasdörren och väggen. I jämnhöjd med där glasrutan i dörren börjar, låg plywoodskivan som utgjorde underlag för skyltningen. Strax under plywoodskivan var ett vägguttag monterat i dörrkarmen och i vägguttaget var en transformator inkopplad för ljusslingan i skyltfönstret. Den hade varit inkopplad sedan första skyltsöndagen i december. På plywoodskivan hade man lagt tjockt med vadd.

Branden har startat under skivan och spridit sig uppåt. Undertaket var uppbyggt av reglar och 13 mm gips och i gipsskivan var det utskuret ett hål för ett el-uttag. Detta brann upp och regeln som undertaket var spikat i antändes, (bild 2). För övrigt var undertaket intakt.

Väggen är av putsad tegel och bjälklaget i gjuten betong. Orsak till branden är med största sannolikhet, transformatorn som satt i vägguttaget, (bild 3).

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

Bild 1. Visar entrén och de igenbommade glasdörrarna där skyltningen förekom.

