



OLYCKSUNDERSÖKNING



BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL

Datum: 2015-04-21
Vår referens: Gert Andersson
Dnr: 2015-000784
Er referens: MSB

Uppdragsgivare: MSB
Uppdrag: Dokumentation efter brand
Undersökningen utförd: Gert Andersson
Bilagor: Foto, insatsrapport och bruksanvisning.

Upplysningar om branden

Larmtid: 2015-04-21 kl.05:39:23
Adress: [REDACTED] Landskrona
Olyckstyp: Brand i byggnad
Objektstyp: Flerfamiljshus
Startutrymme: Kök
Startföremål: Vattenkokare
Brandorsak: Olyckshändelse/ el fel
Insatsrapport nr: 20,3964984,2



OLYCKSUNDERSÖKNING



Händelseförlopp

Omfattning vid ankomst

Endast mindre rökutveckling.

Räddningstjänstens åtgärder

Undersökning, ventilation och dokumentation.

Brandförlopp

Kabelbrand/smälta som avtog då strömmen bröts.

Skadeomfattning

Vattenkokaren blev totalskadad samt brännmärken i den rostfria diskbänken.

Spridningsrisker

Ingen spridningsrisk förelåg.



OLYCKSUNDERSÖKNING



UNDERSÖKNING

Omständigheter

En äldre dam som laddade sin vattenkokare på kvällen vid sänggående för morgonens frukost. Damen tror själv att hon kan ha kommit åt strömbrytaren på kvällen så att den stått på hela natten.

Platsbeskrivning

Flerfamiljshus i västar delarna av staden, lugnt område med mestadels äldre boende.

Primärbrand

I startföremålet, vattenkokare.

Brandorsak

Troligtvis el-fel.

Erfarenhet

Timer hade troligtvis hindrat uppkomsten och en fungerande brandvarnare hade sört för en tidigare upptäckt.

Sammanfattning

Damen hade laddat sin vattenkokare Princess 232163 på kvällen för att denna skulle vara redo frukost morgonen efter. Vattenkokaren var placerad på den rostfria diskbänken i köket. Troligtvis har hon stött till strömbrytaren så att den har varit tillslagen hela natten, detta helt enligt henne själv. Men tittar man sen på bruksanvisningen så skall vattenkokaren stänga av vid kokning, skulle situationen vara så att man glömmer slå på vatten finns det ett torrkokningsskydd som skall träda in och bryta strömmen, till sist så finns det även ett överhettningsskydd. Damen vaknar på morgonen och upptäcker att det är rök i lägenheten, oklart om hon ser några lågor. Rådigt så drar damen ut strömkabeln och rökutvecklingen avtar samtidigt trycker hon på sitt tryckhetslarm och personal kommer till plats och larmar 112. Vid vår framkomst möter hemtjänst personal upp och påtalar att det endast är rökutveckling och ingen brand. Detta budskap får även räddningstjänsten under framköring. Damen har hemtjänsten tagit ut i trapphuset och där sitter hon på en stol, ambulans på plats gör en koll på damen.

Helt klart måste något av produktens säkerhetssystem fallerat.

Insändandet av denna rapport görs med tanke på om ni fått in något liknande, produkt fel?

Vattenkokaren finns i vårt förvar ett tag till om intresse finns för vidare undersökning.



OLYCKSUNDERSÖKNING



Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Var själv räddningsledare vid detta larm, även tagit del av foto och bruksanvisning.

Handläggare

Gert Andersson Insatsledare/Brandutredare





